
HX – Series(V2.x)

Operation Manual

for MC / TC / CUT / QT

Serial No. : OP-20011010

Contents

1. MDI	I/O7
1.1 MDI unit		8
1.2 (SOFT KEY)		9
1.3 (RESET KEY)		9
1.4		9
1.5		10
1.6		11
1.7		11
1.8 I/O		12
2.	(MANUAL OPERATION).....	15
2.1		16
2.2 JOG		17
2.3 MPG (Handle)		19
2.4 MANUAL ABSOLUTE ON/OFF		21
3.	(AUTOMATIC OPERATION).....	23
3.1 AUTO		24
3.2 MDI		28
3.3		31
3.4 (PROGRAM RESTART).....		32
3.5 DNC		35
3.6 EDIT		37
3.7		39
3.8 (Handle Interrupt)		43
3.9 (Mirror Image)		45
3.10 / (Tool Retract / Recover).....		46
3.11 (Retrace)		49



3.12	가 / 가	51
4.	(TEST OPERATION)	53
4.1	MACHINE LOCK	54
4.2	FEED OVERRIDE	55
4.3	OVERRIDE	57
4.4	(DRY RUN)	58
4.5	(SINGLE BLOCK)	59
5.	(SAFETY FUNCTION)	61
5.1	(EMERGENCY STOP)	62
5.2	OVERTRAVEL / SOFT LIMIT	63
5.3	STORED STROKE CHECK	64
6.		65
6.1		66
6.2		69
6.3		71
6.4	, ,	72
6.5		74
6.6	LINE 가	77
6.7	(BOOK MARK)	78
6.8	PLAY BACK	79
6.9	HELP	80
7.		83
7.1	가	84
7.2		85
7.3		86
7.4		87
7.5	()	88
7.6		89
8.		91
8.1	(Real TPG)	92
8.2	(Test TPG)	98

9.	101
9.1	(F1)	102
9.2	(F8).....	103
9.3	(F6).....	104
9.4	(F5).....	108
10.	115
10.1	116
10.2	118
10.3	121
11.	123
11.1 DNC	124
11.2	131
11.3	132
12.	133
12.1	134
12.2	136
12.3	137
12.4	(F1)	139
12.5	(F2)	140
12.6	(F3)	145
12.7	(F4)	147
12.8	(F5)	148
12.9	(F6).....	150
12.10	(F8)	157
12.11	HELP (SHIFT+F12)	159
13.	161
13.1	().....	162
13.2	().....	166
13.3	167
13.4	170



13.5	171
14.	173
14.1	/ (Cavity / Core).....	174
14.2	/	176
14.3	가	177
14.4	179
14.5	182
14.6	184
14.7	/ 가	186
15.	187
15.1	가	188
15.2	Pattern	193
16. Quilting	207
16.1	Quilting	208
16.2	210
16.3	Drum	212

1. MDI

I/O

FDD,

I/O

1.1 MDI Unit

1.2 (SOFT KEY)

1.3 (RESET KEY)

1.4 (DATA KEY)

1.5 (EDIT KEY)

1.6 (CURSOR KEY)


1.7

1.8 I/O



1.1 MDI unit

(1) Full key

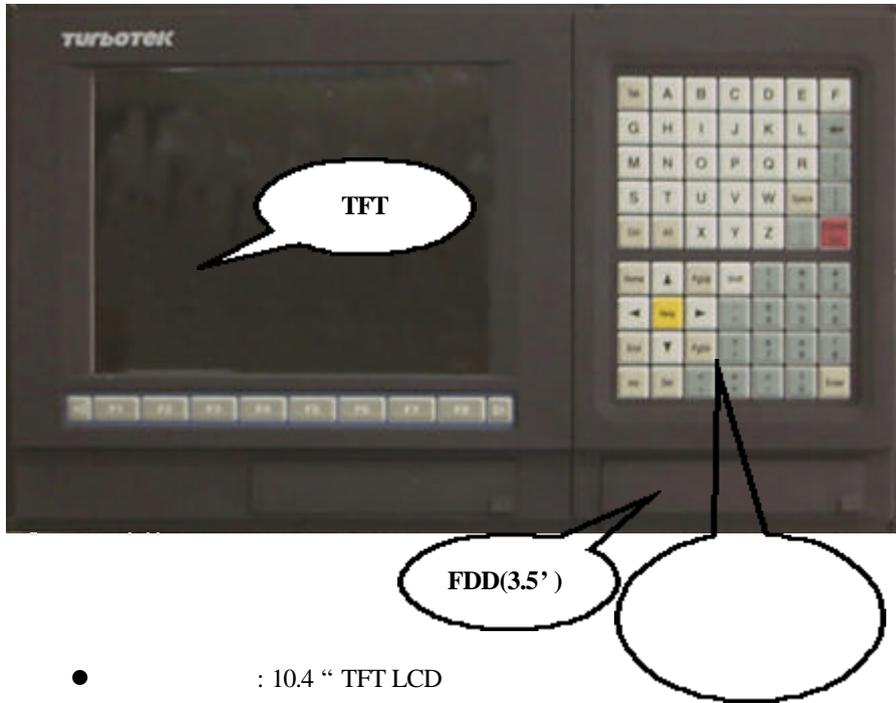

- : 10.4 " TFT LCD
- : 640X480, 16 High Color

(2) Short key



1.2 (SOFT KEY)

가 . TFT/LCD

가

F1 ~ F8

1.3 (RESET KEY)

RESET		. MDI Full Key RESET "ESC"
--------------	--	-------------------------------------

-
-
-
-
-
-
-

M, S, T

(0: /1:)


1.4

. Short key

가 , Shift

가 .



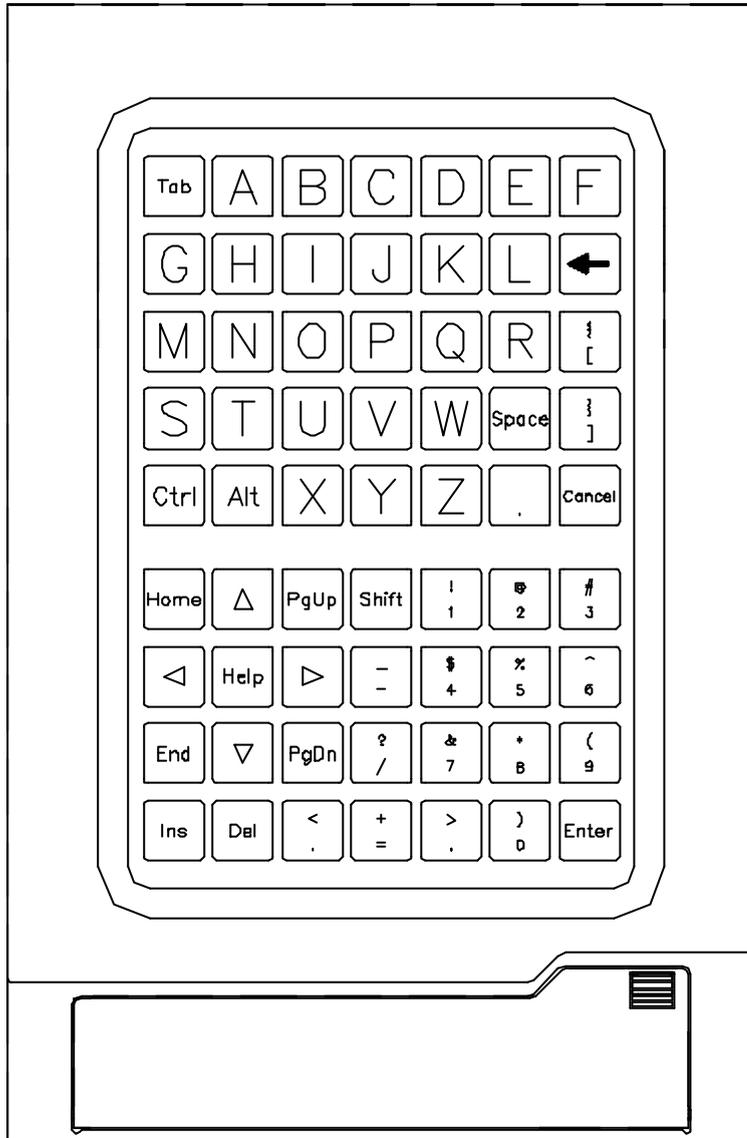

1.5

Ins		
Del		' Delete

Enter		
Help	G	G PC keyboard F12
Cancel		' PC keyboard Alt

1.6

, , , MDI, , ,

PgUp **PgDn**

1.7

Space		
←		
Home		
End		
Ctrl	Control	PC Base Control PC



1. MDI


I/O

Alt	Alternate	Cancel PC Base PC Alt
Tab	TAB	Windows TAB PC

1.8 I/O

1.8.1. FDD (3.5")

MDI 3.5"

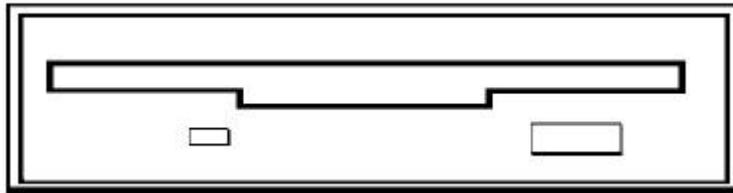

1.8.2 (LPT)

MDI

1.8.3 DNC (COM1)

MDI RS232C DNC

1.8.4

MDI KEYB'D

MDI 가

NT OS

1.8.5

MDI




MOUSE

NT OS

RS232C

LPT

KEYB' D MOUSE

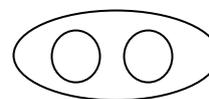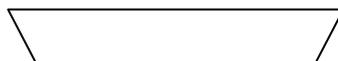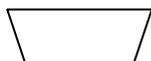



Memo

2. (MANUAL OPERATION)

2.1

2.2 JOG

2.3 MPG (Handle)

2.4 MANUAL ABSOLUTE ON/OFF




2.

(MANUAL OPERATION)

2.1

- CNC POWER ON
- CNC
- ZRN(REF1.)
- JOG
- JOG JOG
- 가
- 가
1. POWER ON
 2. ZRN (ZERO RETURN, REF1.)
 3. JOG
 4. MC
 5. Z
 - 가

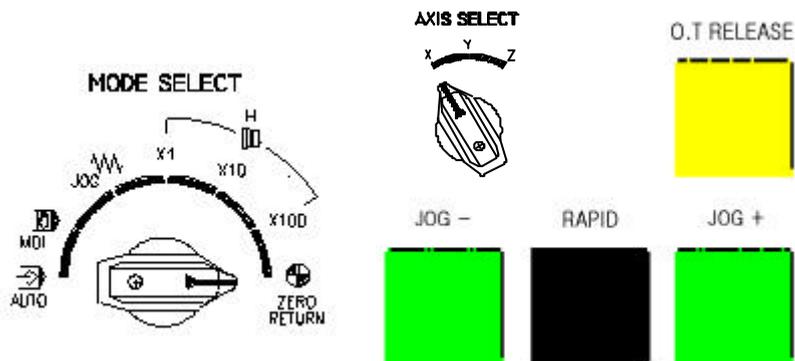

2.2 JOG

JOG

()

가 1 가

RAPID

가 2

가

	Metric (mm/min)	Inch (inch/min)		Metric (mm/min)	Inch (inch/min)
0	0	0	8	50	2.0
1	2.0	0.08	9	79	3.0
2	3.2	0.12	10	126	5.0
3	5.0	0.2	11	200	8.0
4	7.9	0.3	12	320	12
5	12.6	0.5	13	500	20
6	20	0.8	14	790	30
7	32	1.2	15	1260	50

프로그램 | 사용자 | 가공 1 | 가공 2 | 시스템 | 매크로 | 축 | I/O 설정 | 특수기능 | HMI

NO.	Value	Unit	Comment
			수동 기능 설정
PM 1160	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#1)
PM 1161	2.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#2)
PM 1162	3.2	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#3)
PM 1163	5.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#4)
PM 1164	7.9	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#5)
PM 1165	12.6	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#6)
PM 1166	20.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#7)
PM 1167	32.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#8)
PM 1168	50.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#9)
PM 1169	79.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#10)
PM 1170	126.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#11)
PM 1171	200.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#12)
PM 1172	320.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#13)
PM 1173	500.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#14)
PM 1174	790.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#15)
PM 1175	1260.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#16)

< - 가 1: >

프로그램 | 사용자 | 가공 1 | 가공 2 | 시스템 | 매크로 | 축 | I/O 설정 | 특수기능 | HMI

NO.	Value	Unit	Comment
PM 2791	0	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#1)
PM 2792	25	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#2)
PM 2793	50	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#3)
PM 2794	100	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#4)




< - 가 2: >

2.

(MANUAL OPERATION)

1. JOG
- 2.
3. JOG- JOG+
4. RAPID
5.
(RAPID Override) 30%
6. LIMIT (Over Travel)
O.T RELEASE

JOG

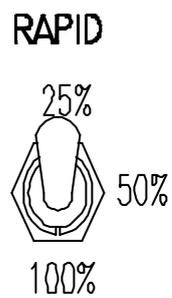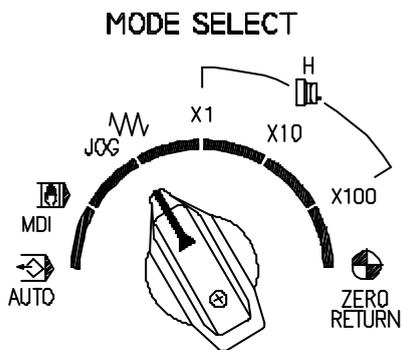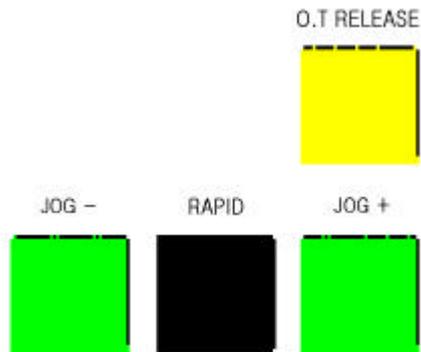

2.3 MPG (Handle)

MPG(Manual Pulse Generator)

X1(1), X10(1), X100 (1) 가 .

MPG 1 .(가 1 'MPG PM[1512~1543] .)

NO.	Value	Unit	Comment
PM 1512	0.0010	mm.deg	MPG 미송의 기본 설정 단위 (1 축)
PM 1513	0.0010	mm.deg	MPG 미송의 기본 설정 단위 (2 축)
PM 1514	0.0010	mm.deg	MPG 미송의 기본 설정 단위 (3 축)

< - 가 1 : MPG >

) 가 0.001mm


X 1 : 0.001 [mm/pulse]
 X 10 : 0.010 [mm/pulse]
 X 100 : 0.100 [mm/pulse]

1. MPG (Handle) .
2. . MPG X1, MPG X10, MPG X100 .
3. .
4. MPG .
5. .


2.

(MANUAL OPERATION)

MPG

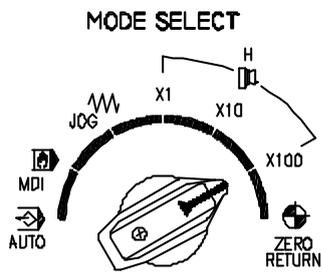

AXIS SELECT

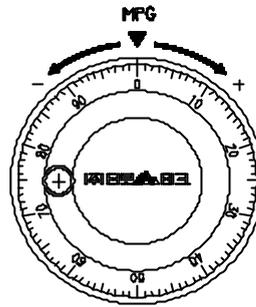

2.4 MANUAL ABSOLUTE ON/OFF

Manual Absolute ON/OFF
 가 ,
 . Switch 가 ON
 가 . 가
 OFF shift 가
 Manual Absolute
 ON/OFF


```

N1 G90 G01 X100. Y100. F100
N2 X200. Y200.
N3 X300. Y250.
    
```

—————▶ : ON
▶ : OFF

1)

N1 , (X +20, Y +100.)
 , Cycle Start N2

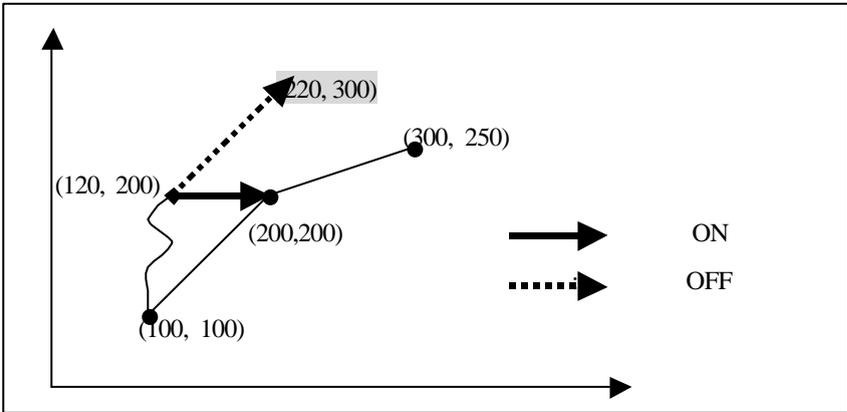


2.

(MANUAL OPERATION)

2) Feed Hold

N1 Feed Hold , (Y +70.)
Cycle Start N2

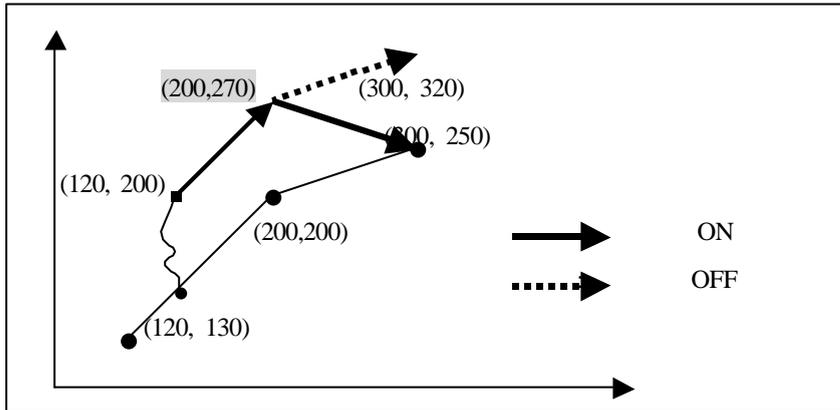


3)

1

1

```
N1 G90 G01 X100. Y100. F100
N2 X200 Y200. : X +20, Y +70
N3 X300.
N3 Y300.
```

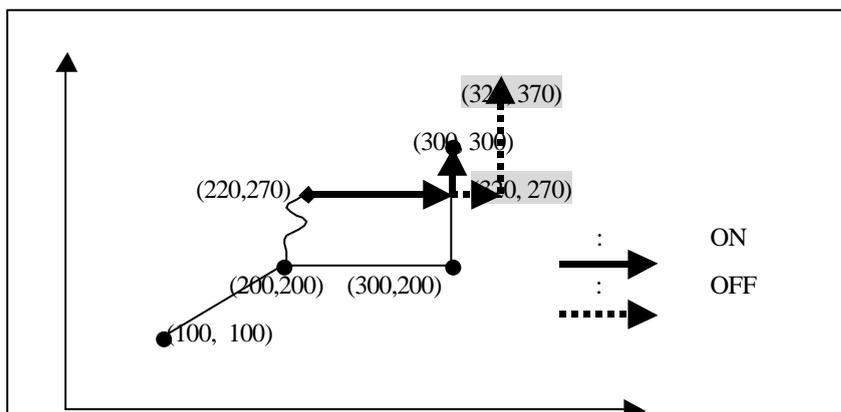

4)

OFF

3. (AUTOMATIC OPERATION)

3.1 AUTO

(가)


, Cycle Start , AUTO
 , Cycle Start Lamp 가 .

AUTO Feed Hold
 AUTO , Cycle Start

RESET AUTO , RESET

1. AUTO
2.

F8

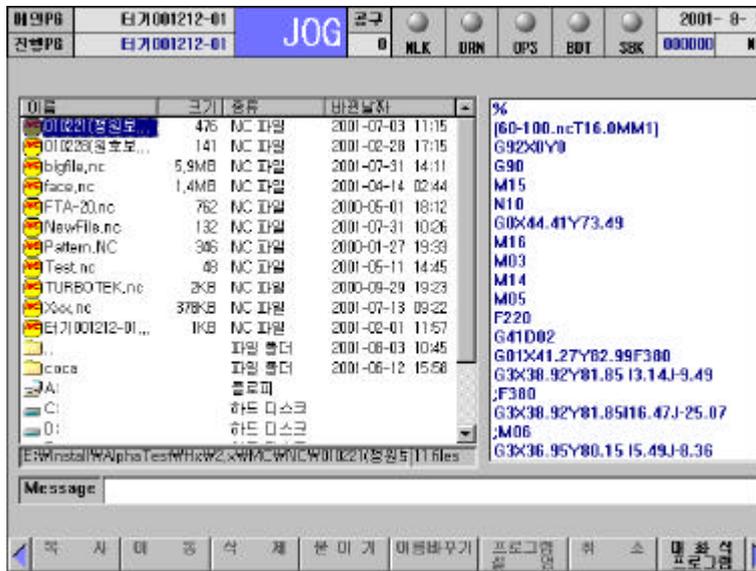

3. 가
4. (Enter)
 Cycle Start , AUTO
 Cycle Start Lamp 가 . AUTO

Cycle Start Lamp

5. AUTO

- **AUTO**

Feed Hold , Feed Hold
 Lamp 가 , Cycle Start Lamp
 가
 가

Dwell , Dwell

M, S, T

Feed Hold Lamp 가
 Cycle Start ,

- **AUTO**

RESET , AUTO

Reset . RESET ,

AUTO

AUTO NC Program

- 1
-
-
-
- ,
(buffering)
- ,
- 4,5,6 AUTO

AUTO

AUTO



3. (AUTOMATIC OPERATION)

- M00(Program Stop), M01(Optional Stop) M02, M30 (Program End) 가 .
- Feed Hold RESET 가

Program Stop (M00)

M00 , AUTO .
 . Single Block 가
 Modal , Cycle Start
 AUTO .

Optional Stop (M01)

M00 M01 , AUTO
 . , 'Optional Stop' 가 ON

Program End (M02, M30)

Main Program M02 M30 , AUTO
 RESET 가 .
 M30, M02 가 가 가
 Main Program M02 M30
 82016 (M02, M30 .)

Feed Hold

AUTO Feed Hold , AUTO

RESET

MDI Panel RESET RESET
 RESET , AUTO RESET

RESET

Option Block Skip(= Block Delete)

Optional Block Skip ON ‘ / (slash)

‘ /

82017 (가 .)

/ 가 ON

Optional Block Skip / 가 가

10 가 가

‘ /0 ~ ‘ /10 , ‘ /0 ‘ /


AUTO



3. (AUTOMATIC OPERATION)

3.2 MDI

MDI , MDI Program ,
 Test ,
 , feed 가
 MDI MDI (, F9)

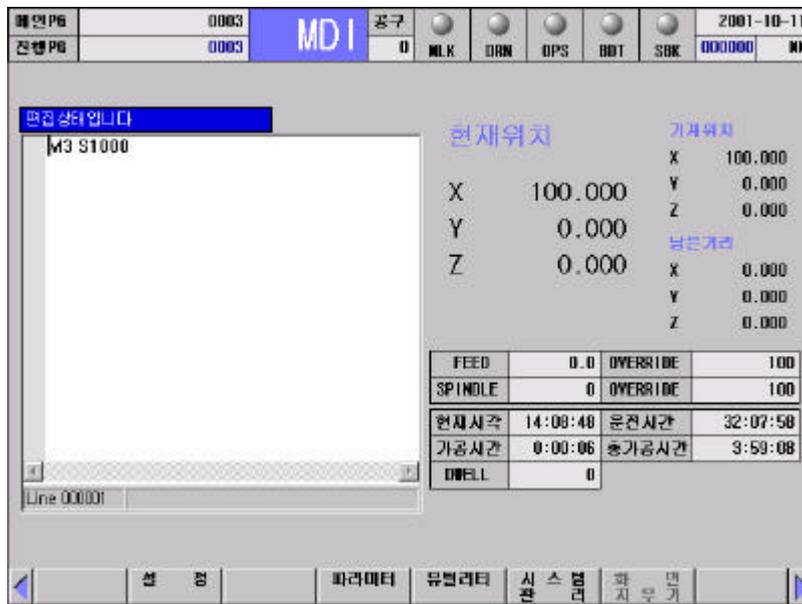

1. MDI .
2. Program Program .
가 .
3. Program Cursor .
가 .
Cycle Start . Program
4. Program End(M02, M30) , Program
(RESET) . AUTO

5. M99 , Program 가

6. MDI

- MDI

Feed Hold , Feed Hold
Lamp 가 , Cycle Start Lamp
가
가

Dwell , Dwell
M, S, T
Feed Hold Lamp 가
Cycle Start ,

- MDI

MDI Panel RESET ,
RESET . RESET ,

7. MDI , AUTO
AUTO

Program

MDI Program
● PA[3] 'RESET MDI '
가 0 RESET

, MDI MDI

- PA[3] 1 MDI
POWER OFF

- F7



3. (AUTOMATIC OPERATION)


MDI
Cursor 가

MDI **Program**


MDI Program 가

1. MDI 가 ,
2. MDI 가
3. MDI

MDI

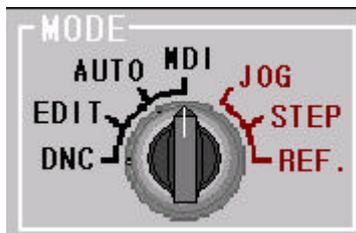

3.3

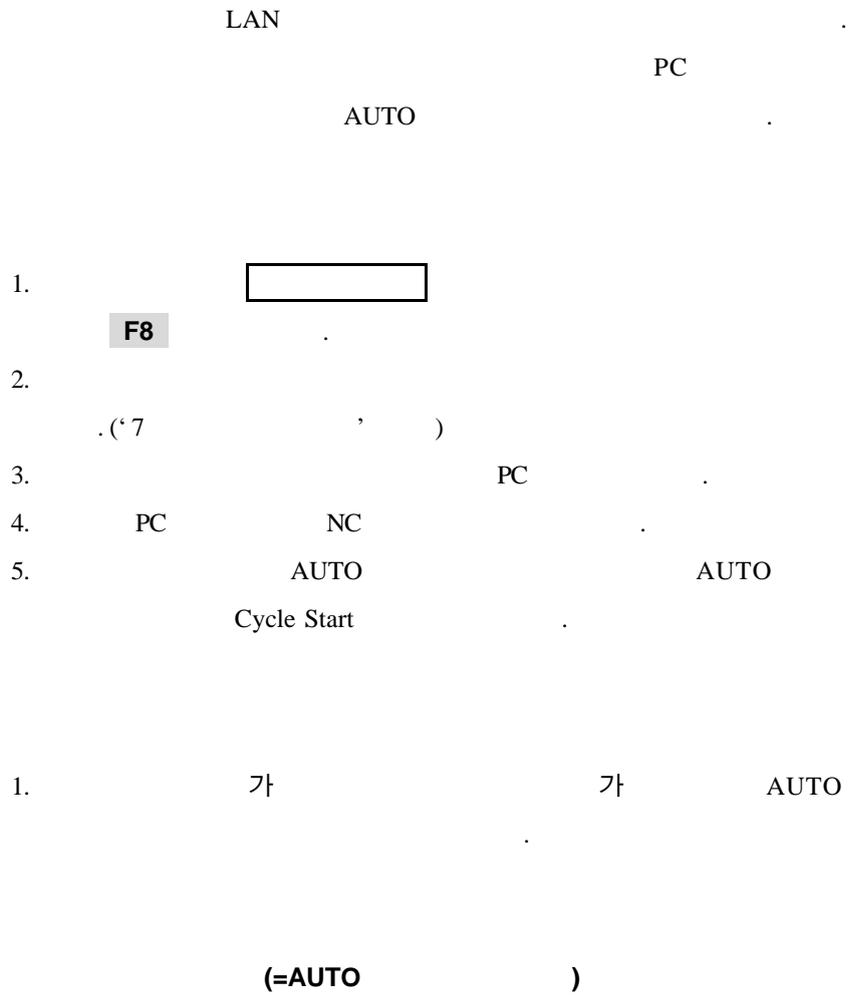

- 5.
6. EDIT
 . 'F7 UTILITY'
 가
7. AUTO 가
 가 , Cycle Start
8. EDIT
 RESET
 가 **RESET**
 AUTO RESET 가
 ,
 ('PI[133]
 ') (0),
 가 (1), 가
 (2)3 가 가

PI [133]	
0 :	가 RESET 가 , ' / ' 가 MDI 가 Feed Cycle Start , AUTO Cycle Start 가 가
1 :	가 RESET 가 가 EDIT Word AUTO Cycle Start
2 :	가 RESET 가 Cycle Start



3.

(AUTOMATIC OPERATION)


1. RESET

AUTO



3.5 DNC

DNC Cycle Start , Host
 DNC (RS232) Remote Buffer 가 (DNC
) . DNC 가

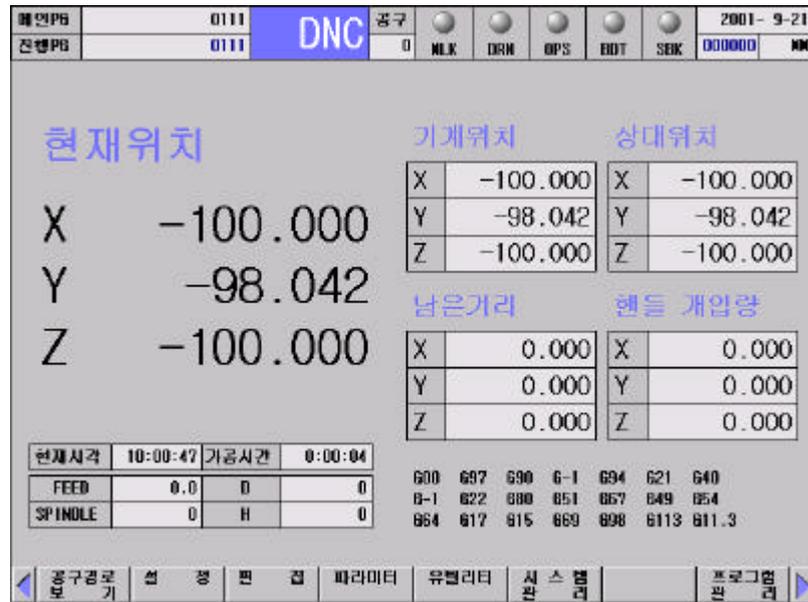

1. DNC (PP[2], PI[1 ~ 10])
 . (Host)
 2. DNC .
 3. Cycle Start .
 4. Host DNC .
-
- A. DNC , DNC
 Parameter(PP[2] Com port, PI[1~2] Baud rate, PI[3~4] Parity bit,
 PI[5~6] Data bit, PI[7~8] Stop bit, PI[9~10] EOT code)
 cable .

3. (AUTOMATIC OPERATION)

B. DNC


가

C. DNC

M99

GOTO

DNC

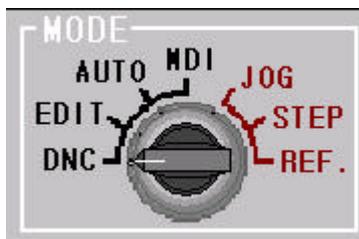

Cycle Start



Feed Hold


3.6 EDIT

EDIT AUTO AUTO

EDIT 가 background 가

5Mbyte 1

Mbyte 1 Mbyte loading

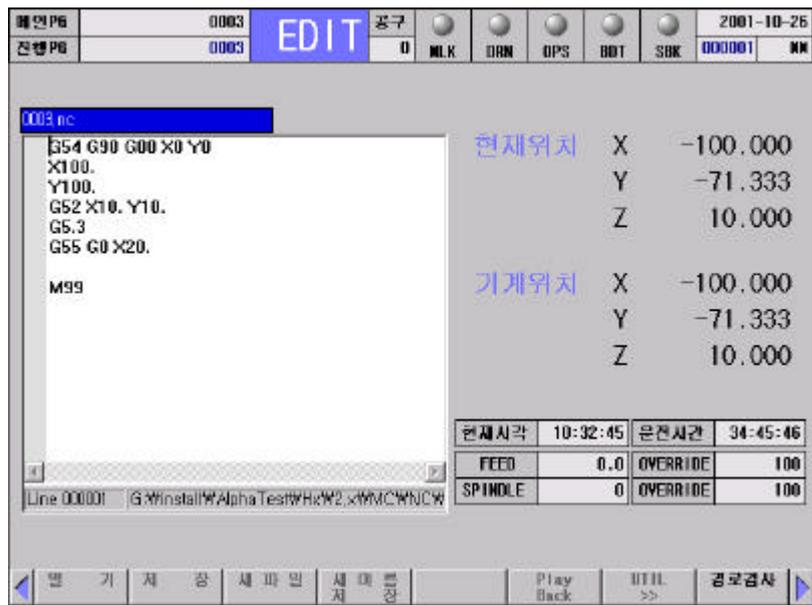

1. EDIT
2. AUTO Feed Hold EDIT
3. (PA[323])' 가 0
4. (PA[323])가 1 가 F3

3. (AUTOMATIC OPERATION)



5. Background

AUTO

loading

1. EDIT
Edit)

(Background

2. EDIT RESET
가

3. EDIT

AUTO

Cycle Start

EDIT



3.7

가 가 .

가

1. (→ F5 → F6)
2. 가 .
3. .
4. “ / ” 가



5. AUTO .
6. Cycle Start .
7. 가 가
8. 가 가
9. 가 RESET EMG-STOP

3. (AUTOMATIC OPERATION)

가
Cycle Start
10. 가 가 RESET
가 “ / ”

11. 가 가
가 가

가

A. 가



B.

1. MDI

Input

가

2.

Enter

가

3.

가

이름	크기	종류	바뀐날짜	스케줄링 프로그램
NC _EDIT_.nc	0	NC 파일	2000-07-10 15:36	Sch1
NC Sch1.nc	19	NC 파일	2000-07-20 10:32	Sch2
NC Sch2.nc	19	NC 파일	2000-07-20 10:32	Sch3
NC Sch3.nc	19	NC 파일	2000-07-20 10:32	
NC TEST.NC	161KB	NC 파일	2000-07-10 15:37	

C.

F2




D.

F3



E.

F4

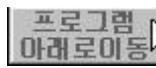

F.

F5



G.



3.8 (Handle Interrupt)

AUTO
MPG

(Handle Interrupt)

AUTO (Handle Interrupt)
가 ON , MPG
가

1. MPG MPG
(x 1, x 10, x M, x N) , MPG

Interlock	Interlock . Interlock ON ,
Mirror Image	Mirror Image . Mirror Image 가 ON Interrupt , Plus(+)

Data



3. (AUTOMATIC OPERATION)

(Absolute)) (=Absolute
(Relative)	.
(Machine)	.

, Page Up Key

Clear

RESET , (M30, M02) ,
가 (G92, G53, G54~G59)

0

3.9 (Mirror Image)

Mirror Image ON AUTO

Mirror Image .

1. Single Block , AUTO .

Mirror Image

2. Mirror Image

3. AUTO , Cycle Start

AUTO .

Mirror Image Maker
 . Mirror Image 가 G code Mirror

Image (G51) .

1. , Cycle

2. AUTO Mirror Image G00,
 G01, G02, G03, G31.x

) (Mirror Image) G51

PI[149], PI[108~116]) G51

.(

factor 가 (Mirror Image)

.)



3. (AUTOMATIC OPERATION)

3.10 / (Tool Retract / Recover)

/ 가 가
 가 . AUTO
 (TLESC)가 가 ,
 ()
 NC 10 point .
 , AUTO
 (TLRTN) 가
 10 point ,
 CNC Cycle Start .
 /


	TLESC [G79.10]
	TLRTN [G79.11]
/	TLMODL [F64.08]
	TLESCL [F64.09]
	TLRTNL [F64.0A]

1. AUTO []
 ON . AUTO
 AUTO 가 .
 & 가 .
2. . JOG
 ,MPG 가 .
3. 1 . 2
4. 1 ,
 10 point .
 ,
 가 . 가 10

1. ,
 2. , AUTO
[] ON
DRY RUN
 3. 10 point ,
(Single Block 가)
 4. , Feed Hold
 5. 가 Cycle Start
-
1. HIGH
PLC
/ TRMODL [F64.08]
NC
 2. RESET Data ,
/
/ TLMODL [F64.08]
/
가 HIGH
TLESCL [F64.09]
TRRTN [G79.11]가
가 HIGH
TLRTNL [F64.0A]
TLRTN [G79.11]가



3. (AUTOMATIC OPERATION)

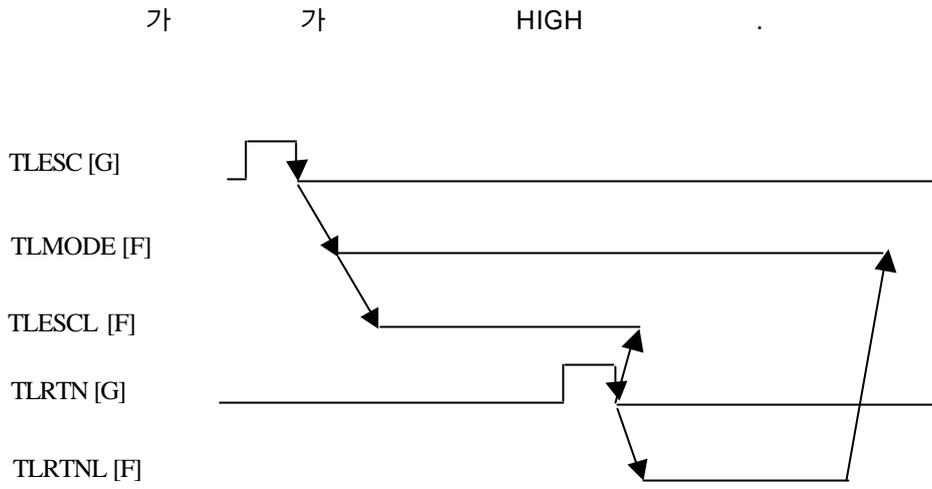

3.11 (Retrace)

AUTO []
 Program 가
 가 .
 Program
 50 가 .

ON/OFF	RVS () [G39.8]
	RVSL () [F30.8]

1. AUTO , (RVS)가 ON , Cycle Start 가 가 , PP[51]

PP 51	50	Max IPO Hold Buffer Size
-------	----	--------------------------

2. , (RVS)가 OFF 가 , Cycle Start 가 가 ,
3. (RVSL) RVS 가 ON HIGH , RVS 가 OFF LOW .

1. , Feed Hold 가 , Feed Hold , RVS HIGH LOW .



3. (AUTOMATIC OPERATION)

2. RVS HIGH LOW
PLC Feed Hold Single Block Stop
, msec Cycle Start 가 .
3. Feed Hold, Single Block
4. M, S, T Code ,
RVSL PLC .
5. G00, G01, G02, G03 가
6. AUTO 가 MDI

3.12 가 / 가

PLC Custom Macro , 가
가 .

가 /

AUTO 가 가 가

, 가

가 .

1. AUTO

M code(가
) (4

2. AUTO

RESET EMG-STOP
가 가 .

4

#8064 = #6205

#8065 = #6206

M99



3.

(AUTOMATIC OPERATION)



Memo

4. (TEST OPERATION)

가

4.1 MACHINE LOCK

4.2 FEED OVERRIDE

4.3 OVERRIDE

4.4 (DRY RUN)

4.5 (SINGLE BLOCK)



4.

(TEST OPERATION)

4.1 MACHINE LOCK

가

가

1. MACHINE LOCK ON
- 2.
- 3.

1. MACHINE LOCK M, S, T
2. MACHINE LOCK
(Maker
가)

3. MACHINE LOCK 가 ON MACHINE LOCK OFF

4. MACHINE LOCK OFF

MLK



4.2 FEED OVERRIDE

가 가 Feed 0% 250% 10%
 가 . 가 가
 FEED OVERRIDE 가
 . Maker 32 OVERRIDE 가

NO.	Value	Unit	Comment
PM 2891	0	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#1)
PM 2892	10	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#2)
PM 2893	20	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#3)
PM 2894	30	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#4)
PM 2895	40	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#5)
PM 2896	50	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#6)
PM 2897	60	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#7)
PM 2898	70	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#8)
PM 2899	80	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#9)
PM 2900	90	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#10)
PM 2901	100	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#11)
PM 2902	110	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#12)
PM 2903	120	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#13)
PM 2904	130	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#14)
PM 2905	140	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#15)
PM 2906	150	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#16)
PM 2907	0	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#17)
PM 2908	0	%	절삭 미충속도 오버라이드 테이블 (#18)

1. FEED OVERRIDE

%

1. 가 FEED OVERRIDE 가 (100%)


Feed .(RPM OVERRIDE)

2. OVERRIDE CANCEL ON FEED OVERRIDE

가 100%

4.

(TEST OPERATION)

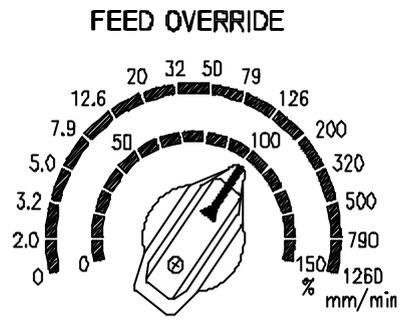


4.3 OVERRIDE

가 0%, 25%, 50%, 100%
 . Maker 32
 OVERRIDE 가 . “
 가 2” 가 .


NO.	Value	Unit	Comment
			자동 기능 설정
PM 2759	20000.0	mm/min,deg.	급속 이송 속도 설정 (1 축)
PM 2760	20000.0	mm/min,deg.	급속 이송 속도 설정 (2 축)
PM 2761	20000.0	mm/min,deg.	급속 이송 속도 설정 (3 축)
PM 2762	0.0	mm/min,deg.	급속 이송 속도 설정 (4 축)
PM 2791	0	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#1)
PM 2792	25	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#2)
PM 2793	50	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#3)
PM 2794	100	%	급속 이송 오버라이드 테이블 (#4)

1. RAPID %
2. OVERRIDE 가
 G00
 G27 ,G28, G30


RAPID

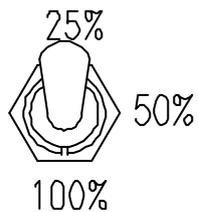

RAPID

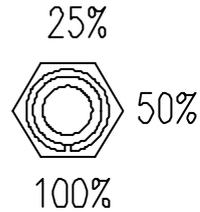

RAPID

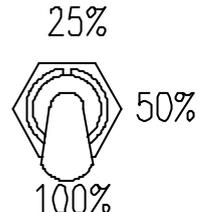

4.

(TEST OPERATION)

4.4 (DRY RUN)


. DRY RUN

JOG

NO.	Value	Unit	Comment
			수동 기능 설정
PM 1160	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#1)
PM 1161	2.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#2)
PM 1162	3.2	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#3)
PM 1163	5.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#4)
PM 1164	7.9	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#5)
PM 1165	12.6	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#6)
PM 1166	20.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#7)
PM 1167	32.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#8)
PM 1168	50.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#9)
PM 1169	79.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#10)
PM 1170	126.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#11)
PM 1171	200.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#12)
PM 1172	320.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#13)
PM 1173	500.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#14)
PM 1174	790.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#15)
PM 1175	1260.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#16)

- 1.
2. DRN(DRY RUN) ON
3. DRY RUN
- 4.

DRN

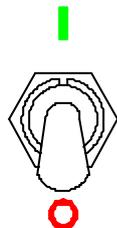

4.5 (SINGLE BLOCK)


AUTO , DNC MDI


‘PI[83]

‘PI[84]

NO.	Value	Unit	Comment
PA 2	0		매크로 프로그램 편집 가능 (0:불가,1:가능)
PI 83	0		매크로 프로그램 싱글블록 정지 (0:유,1:무)
PI 84	1		매크로 프로그램 블록 표시 (0:무,1:유)

1. SBK(Single Block) ON
2. Cycle Start
3. Cycle Start
- 4.

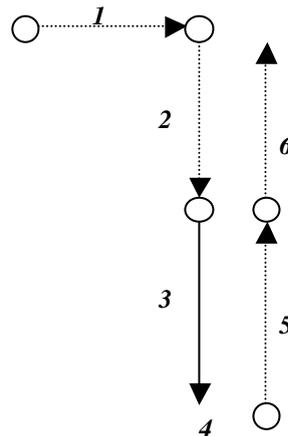

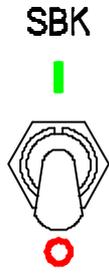

5. (SAFETY FUNCTION)

5.1 (EMERGENCY STOP)

5.2 OVERTRAVEL / SOFT LIMIT

5.3 STORED STROKE CHECK



5. (SAFETY FUNCTION)

5.1 (EMERGENCY STOP)

1. EMERGENCY STOP
2. “ ” 가
PLC
3. EMERGENCY STOP




5.2 OVERTRAVEL / SOFT LIMIT

SOFT LIMIT 가 OVERTRAVEL 가 .
 stroke stroke
 가 .
 SOFT LIMIT 가 stroke
 stroke SOFT LIMIT 가 .
 SOFT LIMIT
 . SOFT LIMIT ' 가 ' 2
 가 . (PM[3378 ~ 3409] ,
 PM[3410~3472])

NO.	Value	Unit	Comment
소프트 리미트 기능 설정			
PM 3378	0		소프트 리미트 사용 여부 (0:사용합,1:사용안함) (1 축)
PM 3379	0		소프트 리미트 사용 여부 (0:사용합,1:사용안함) (2 축)
PM 3380	0		소프트 리미트 사용 여부 (0:사용합,1:사용안함) (3 축)
PM 3381	0		소프트 리미트 사용 여부 (0:사용합,1:사용안함) (4 축)
PM 3410	-500,00	mm,deg	소프트 리미트 구역 #1 (1 축)
PM 3411	0,00	mm,deg	소프트 리미트 구역 #2 (1 축)
PM 3412	-500,00	mm,deg	소프트 리미트 구역 #1 (2 축)
PM 3413	0,00	mm,deg	소프트 리미트 구역 #2 (2 축)
PM 3414	-300,00	mm,deg	소프트 리미트 구역 #1 (3 축)
PM 3415	0,00	mm,deg	소프트 리미트 구역 #2 (3 축)

SOFT LIMIT OVERTRAVEL 가

- OVERTRAVEL O.T RELEASE
 JOG MPG
 stroke .
- SOFT LIMIT
 stroke .

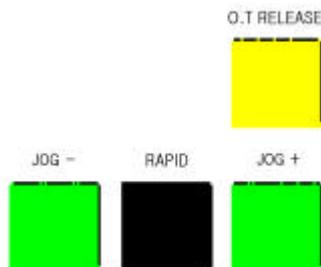


5.3 STORED STROKE CHECK

(Stored Stroke)

가

‘가 2’ (PM[3474] , PM[3475] / , PM[3476~3481])
 G22 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ , G23 가

NO.	Value	Unit	Comment
PM 3474	0		G22 미송 금지 구역 사용 여부 (0:유효,1:무효)
PM 3475	0		G22 미송 금지 구역 내/외측 설정 (0:내측,1:외측)
PM 3476	0.00	mm	X축의 G22 미송 금지 구역 범위 (#1)
PM 3477	0.00	mm	X축의 G22 미송 금지 구역 범위 (#2)
PM 3478	0.00	mm	Y축의 G22 미송 금지 구역 범위 (#1)
PM 3479	0.00	mm	Y축의 G22 미송 금지 구역 범위 (#2)
PM 3480	0.00	mm	Z축의 G22 미송 금지 구역 범위 (#1)
PM 3481	0.00	mm	Z축의 G22 미송 금지 구역 범위 (#2)

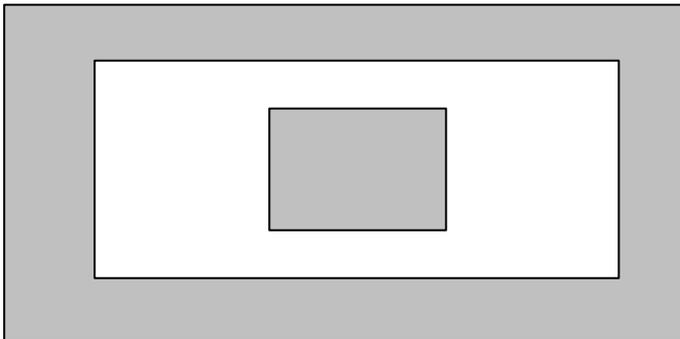

1. / 0 1
2. G22 X_Y_Z_IJ_K_ 가
3. G22 가
- 4.

6.

가 NC ,
 , 가 . FDD
 가 .

6.1

6.2

6.3

6.4 , ,

6.5

6.6 LINE 가

6.7 (BOOK MARK)


6.8 PLAY BACK

6.9 HELP



6.1


- 1. F3
- 2. F3

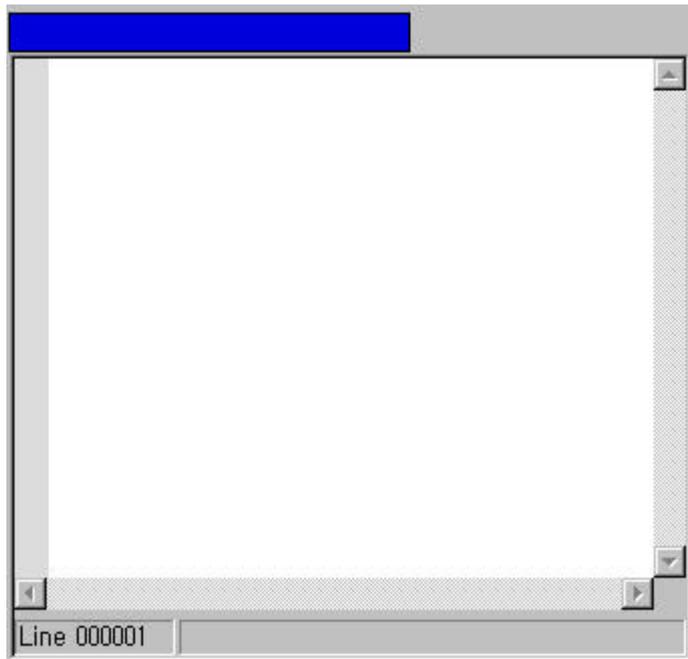

- 3. , , (NC)가 NC


4.

F1

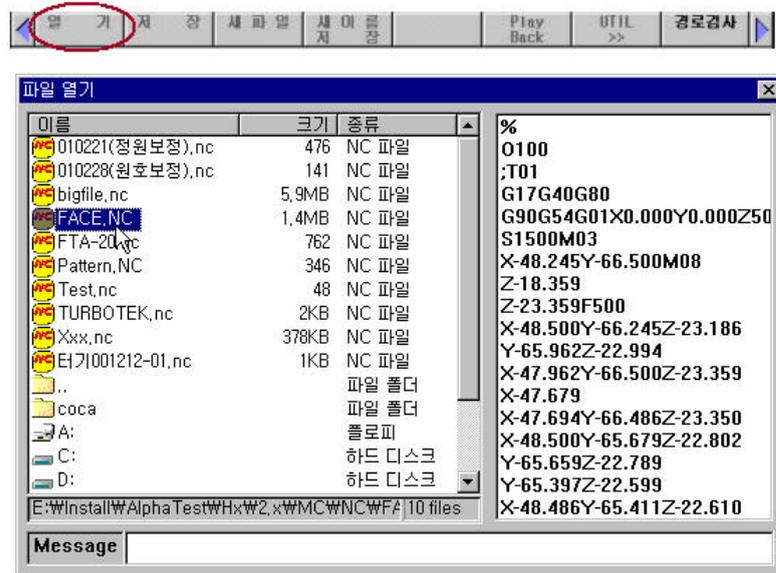

5.

ENTER

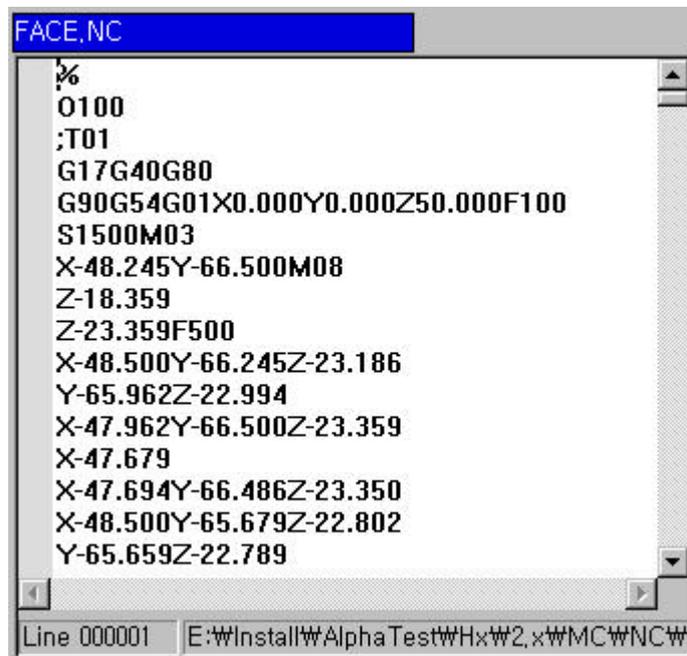


1

AUTO NC EDIT
loading ' _AUTOSAVE.NC'

2


1. 가 5MB (CE
3MB) 가

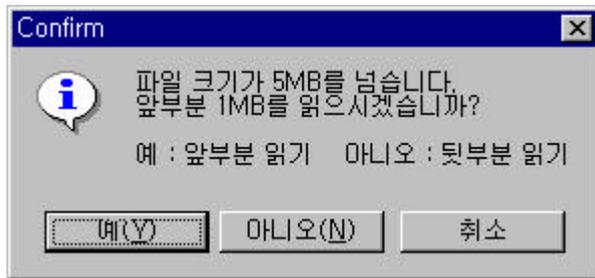

2. (Y)
(N)

TAB

3.

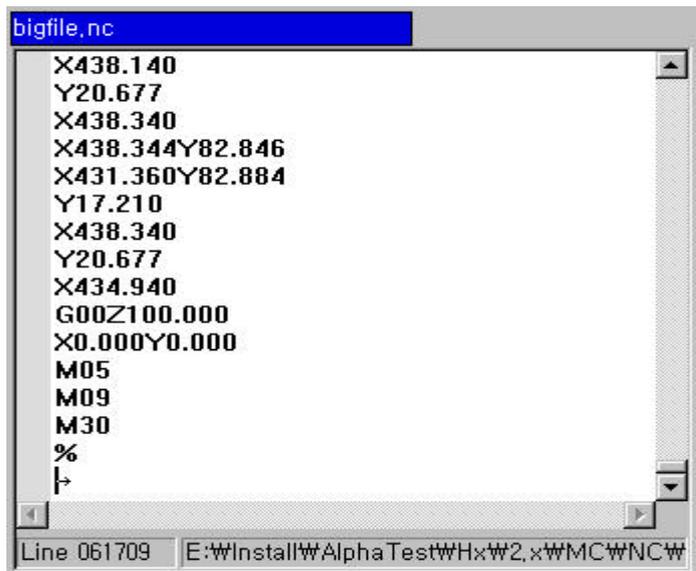

6.2

F2


1.

F2



1

()

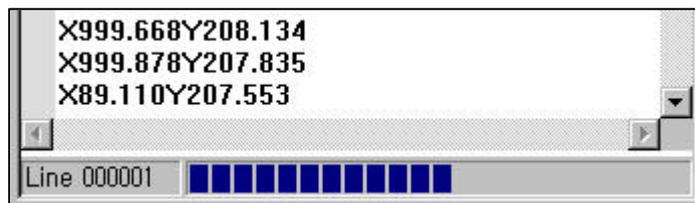


2.



F4

가



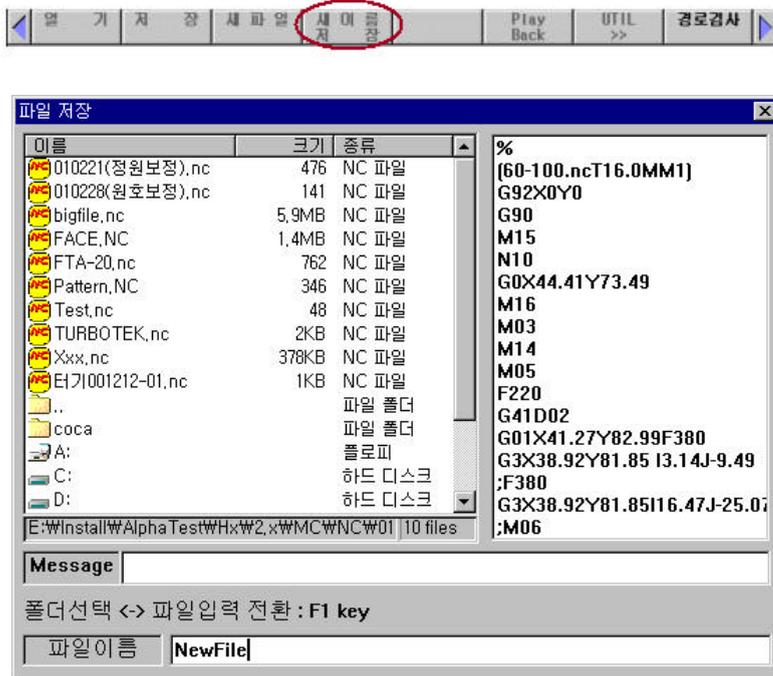

3.

F1

)

.(

)

2

(

가)

6.3

가

1.

G00 |X100

(Y20)

가

G00 Y20 |X100

2.

G00 Y20 |X100

DEL

가

G00 Y20 |100

3.

Windows

가 **Ins**

가

가 ,

Ins

Insert



6.4

, ,

. WINDOWS

1. /

```

|G00 X100
G01 Y10.1
Z10.3

```

SHIFT

Page Down

Drag

Page Up,

. (

.)

```

G00 X100
G01 |Y10.1
Z10.3

```

SHIFT

2.

2

```

G00 X100
G01 |Y10.1
Z10.3

```

DEL

3.

2

```
G00 X100  
G01 Y10.1  
Z10.3
```

Ctrl

C

4.

2

```
G00 X100  
G01 Y10.1  
Z10.3
```

Ctrl

X

```
|Z10.3
```

5.

, , ,

```
G00 X100  
G01 Y10.1  
Z10.3  
|
```

Ctrl

V

```
G00 X100  
G01 Y10.1  
Z10.3  
G00 X100  
G01 Y10.1|
```



6.5

ENTER

가

1 ()

1.

UTIL >>


F7

가

, []

F1

가

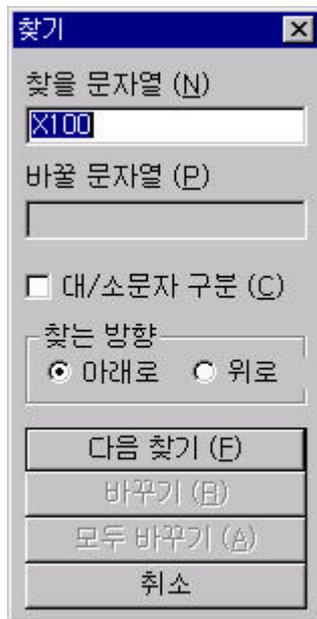

2.

ENTER

가

(

[]

)


CANCEL

RESET

3. ‘ ’ (Space) /

2 ()


1. UTIL >> F7 가
 , F2
 가

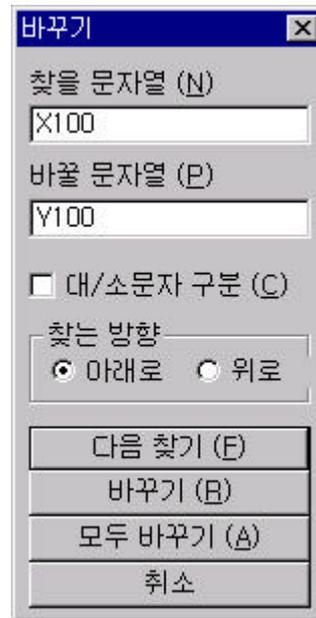

2. ‘ ’ , ‘ ’
 , TAB [] , ENTER
 TAB
 ENTER
 []
 가

3. ‘ ’ (Space) /
 /

4.

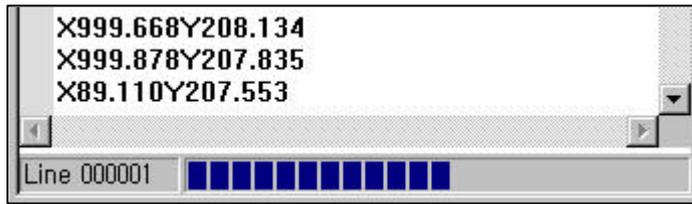


Ctrl

가

6.6 LINE 가

1. UTIL >> F7 가 F3 가

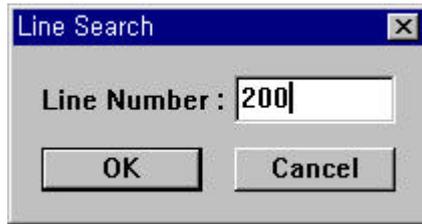


2. ENTER 가

6.7 (BOOK MARK)

가

1. UTIL >> F7 가
 Ctrl F4 가
 가

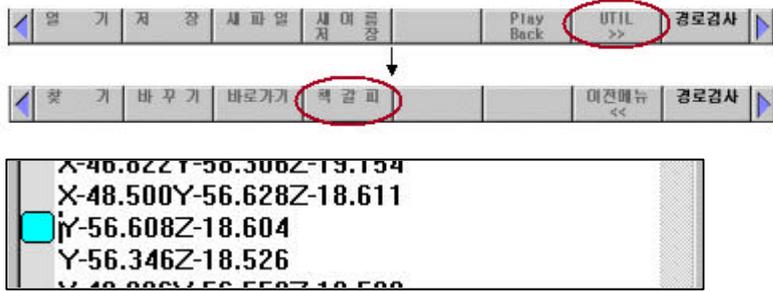

2. , 가 가 Ctrl
 F4 . (,
 Toggle .)
3. 가 F4 .
4. 가 Shift F4

6.8 PLAY BACK

PLAY BACK X , Y , Z

1. JOG MPG

2.

X

3. PLAY BACK Play Back

가

X0.000

4. 2 3

X0.000 Y-100.000 Z-50.000




6.9 HELP

HELP . G code
 help M code list 가 .

1. G code

G code MDI HELP
 G code HELP .

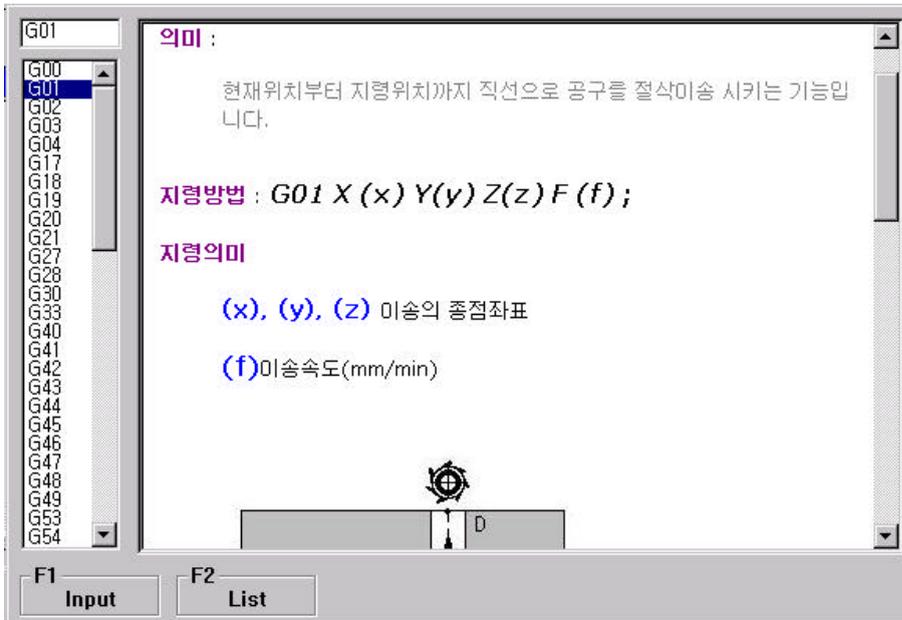

2. G code HELP F2
 G code .

3. HELP '/Help'
 'html' . 가
 G code
 HELP 가 .

4. G code HELP G01 '1001.html'
 . G02 '1002.html'



Memo

7.

NC

가

PC HDD

FDD,

7.1 가

7.2

7.3

7.4

7.5

()

7.6



7.1 가

가

AUTO

1. **F8**
2. NC 20
NC



3. ,
(comment)
4. **Enter** ()
5. 가 NC
Enter , 가 “..”
NC
“NC DIR”

6.

메인PG	Mouse
진행PG	Mouse

7.2

가 ,

1. **F8**

2. , , ,

3. **F1** ,

F2

가

메시지 **복사 키가 선택되었습니다.**

메시지 **이동 키가 선택되었습니다.**

4. (**F7**)

F4

5.

가

메시지 **파일이 이미 존재합니다. 덮어쓰기(R) / 다른이름으로 저장(S) / 취소(C)?**

6. **R**

S

C

가

(“.NC” 가

) Enter

메시지 **art1004**

7.3

1. **F8**
2. , , ,
3. **F3**
4. Y/N
Y, N
5.

메시지	정말로 삭제하시겠습니까? [Y/N]
-----	---------------------
6. AUTO

7.4


1.  
2. , , ,
3.  
4. (

	FTA-68.nc	110	NC 파일	1999-06-03 13:33
	FTA-70	88	NC 파일	1999-06-03 15:10


5.



7.5 ()

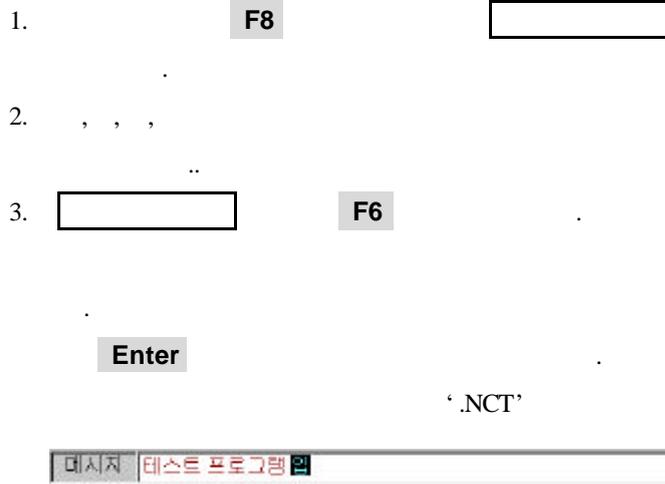

 7.6




1. **F8**
2. , , , [Microsoft Windows Network]
3. **Enter** . (가)



4. **Enter** PC PC

7.1 7.5

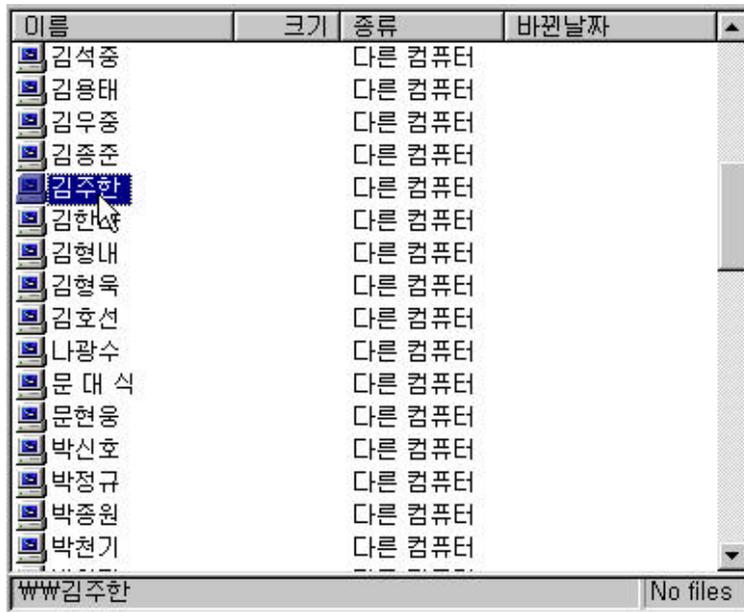

이름	크기	종류	바뀐날짜
김석중		다른 컴퓨터	
김용태		다른 컴퓨터	
김우중		다른 컴퓨터	
김종준		다른 컴퓨터	
김주한		다른 컴퓨터	
김한상		다른 컴퓨터	
김형내		다른 컴퓨터	
김형욱		다른 컴퓨터	
김호선		다른 컴퓨터	
나광수		다른 컴퓨터	
문대식		다른 컴퓨터	
문현웅		다른 컴퓨터	
박신호		다른 컴퓨터	
박정규		다른 컴퓨터	
박종원		다른 컴퓨터	
박천기		다른 컴퓨터	

www김주한 No files

8.

가 ,
.

8.1 (Real TPG)


8.2 (Test TPG)



8.1 (Real TPG)

가
MDI
가 HMI
'PP[20] TPG' (0: /1:
/2:NCT)
NC
(: , : ,
:) , (PA[409] Real TPG
:)
가 ,
(PA[407] Real TPG) (PA[408] Real TPG
) 가 .

1. **F1**
2. AUTO DNC
'F1' ()

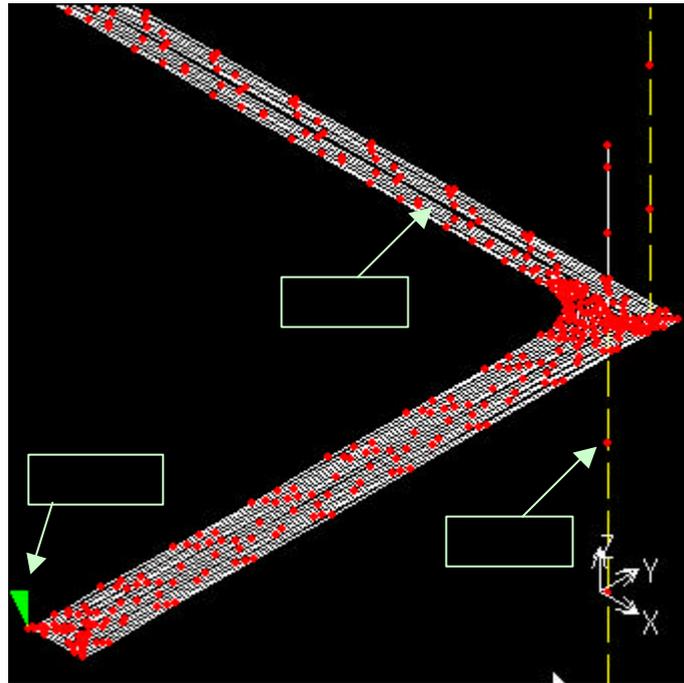

3. : **PgUp** ()
: **PgDn** ()


Zoom All : **F5**

View : **F3**


XYZ, XY, YZ, ZX
4가 View가 가
():



- View
- F4 가

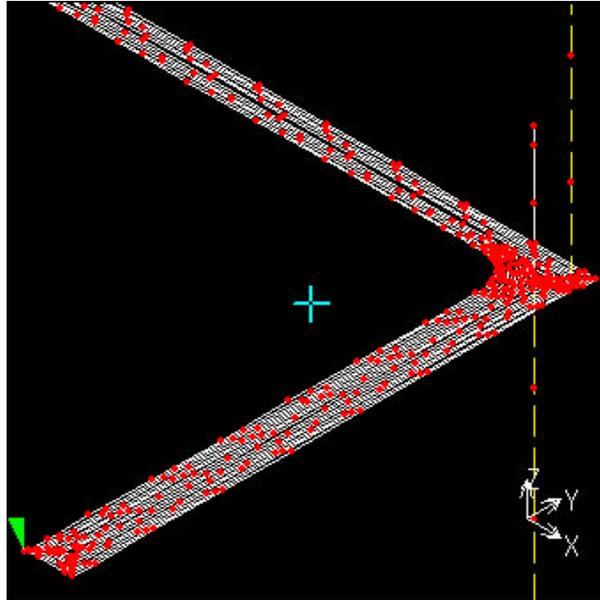

- , , ,

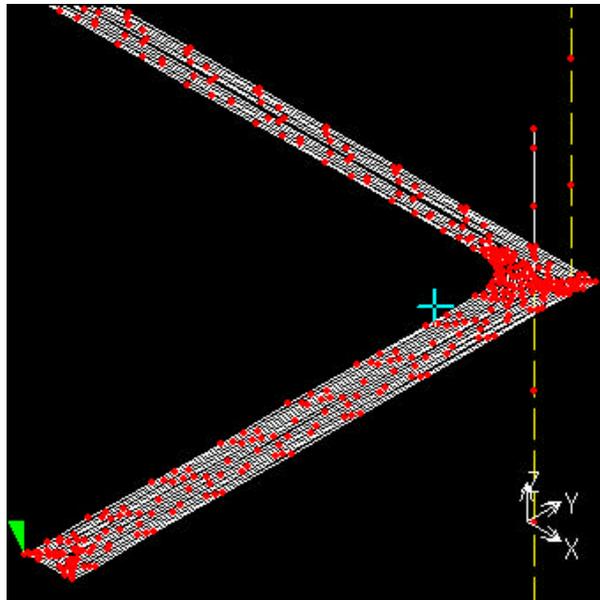

- ENTER , View
- F4 가 가
- ()

: , 가 .
, , , . (

가 .)

: **F7**

가 .

4.

가

가 가

. (.)

가



F7

가

()

clear .

1. View

10 View . (PA[364-373])

View 0

1,2,3.. View

XZ

ZX



View

F3

View

View

View

. 0-9

2.

10
373])

View

. (PA[364-

(PA[407], PA[410])

' 1 '

PA[413])

. (PA[411]

(PA[408],

)

' 1 '

.(PA[414],

PA[415])

3.

' RealTPG

(PA[409]) '

1

. CAM

4. Real TPG

()

(PA[407])

(PA[408]) ON/OFF

가

.(PA[411] ~

PA[414])

5.

' Real TPG

M

(PA[416]) ' : Loop

NC

Loop

가
Loop M
, M
' TPG XC (PA[417]) ' : XC
' TPG BMP (PA[418]) ' :
Bitmap
(0 : , 1 :
color)

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
TPG 관련 설정									
PA 363		0							
PA 364		4							
PA 365		0							
PA 366		0							
PA 367		0							
PA 368		3							
PA 369		1							
PA 370		0							
PA 371		2							
PA 372		0							
PA 373		0							
PA 407		1							
PA 408		0							
PA 409		0							
PA 410		1							
PA 411		0	Pixel						
PA 412		0	Pixel						
PA 413		2							
PA 414		0	Pixel						
PA 415		0							
PA 416		0							
PA 417		0							
PA 440		0							
PA 441		0	mm						



8.2 (Test TPG)

가 가

MLK(Machine Lock)


M(M02, M03), S, T

가

- 2.
- 3.



F1

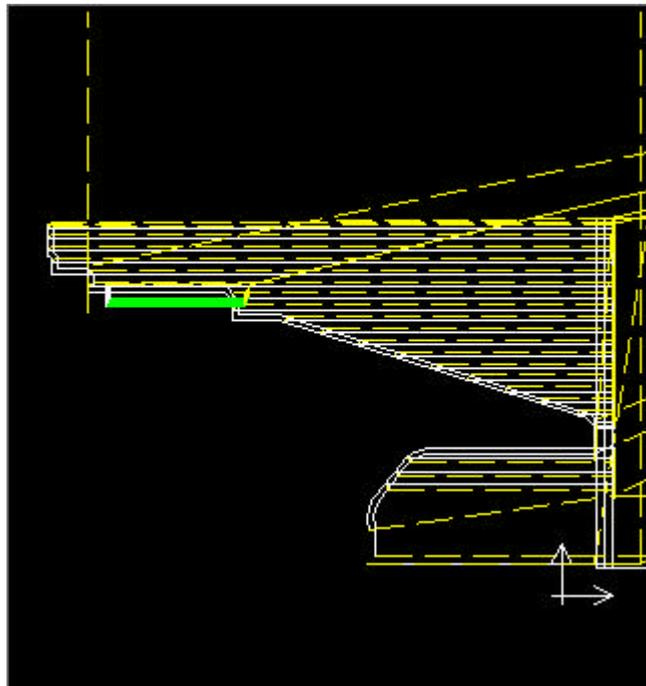

- 4.

: PgUp

.(

drag In)

: **PgDn** . (

drag Out)

Zoom All : **F5** .

View : **F3** .

XYZ, XY, YZ, ZX

4 가 View 가 가

() : '8.1

: , 가

'''

: **F7**

가

5.

F1

F2

가

F6

'8.1

)





Memo

9.

9.1 (F1)

9.2 (F8)

9.3 (F6)

9.4 (F5)



9.1 (F1)

130 130 가

1. **F6**
2. 가

번호	코 드	메시지	발생일자	발생시간
1	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	18:14:20
2	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	18:14:24
3	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	18:14:37
4	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	18:15:19
5	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:25
6	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:39
7	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:41
8	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:46
9	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:47
10	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:52
11	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:56
12	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:57
13	F_82016	M02 또는 M300이 없애 종료하였습니다.	01/11/12	19:12:58

3. :
: G_ : PLC , F_ :

4. 130 13
10

PgUp **PgDn**

5. :
 F2
 가 가

9.2 (F8)

” ” , /
 . 5
 가

1. F6 ,
 F8
2. 가 가

상 태	적 용 내 용
사용불가	프린트(파라미터), 상태정보(시스템관리) 서보파형(시스템관리), 진단(시스템관리)
사용불가	서보드라이브(파라미터), 축(파라미터) 알림지우기(시스템관리)
사용불가	시스템(파라미터)
사용불가	
사용불가	

3. ,
 : 1111
 ,
 : 8989
 ,
 : 407

9.3 (F6)

가 Password
(X, Y, G, F, R, T, C, D)
가

X-Y		G-F	R	T	C	D	USER
NO.	Value					NO.	Value
X 0000	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0000	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0001	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0001	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0002	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0002	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0003	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0003	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0004	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0004	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0005	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0005	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0006	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0006	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0007	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0007	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0008	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0008	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0009	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0009	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0010	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0010	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0011	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0011	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0012	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0012	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0013	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0013	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0014	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0014	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0015	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0015	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0016	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0016	00000000-00000000-00000000-00000000
X 0017	00000000-00000000-00000000-00000000					Y 0017	00000000-00000000-00000000-00000000

. F1, F2 ,

TAB





가 Enter(Input) Key

S__ : 0~31	bit	1	. Bit	16
	hexadecimal)			
R__ : 0~31	bit	0	clear	. Bit 16
	(hexadecimal)			
D__ :		10		
H__ :		16	(hexadecimal)	

Enter(Input) Key

ENTER



USER

NO.	Value	NO.	Value
G 0005	00000000-00000000-00000000-00000000	F 0005	00000000-00000000-00000000-00000001
G 0008	00000000-00000000-00000000-00000100	F 0008	00000000-00000000-00000000-00000001
X 0005	00000000-00000000-00000000-00000000	Y 0005	00000000-00000000-00000000-00000000

User

F4

USER 가 , X5, G5, G8

, X-Y "X 0005" F4

User 가 , G5,G8

◀ 항목이동 (왼쪽)	항목이동 (오른쪽)	USER 항목 추가/제거	시퀀스 (Ladder)	시스템 관리 ▶
-------------	------------	----------------------	--------------	----------


가 , USER 가

가 . 가

, USER F4

USER HX 가 clear .

(Ladder)

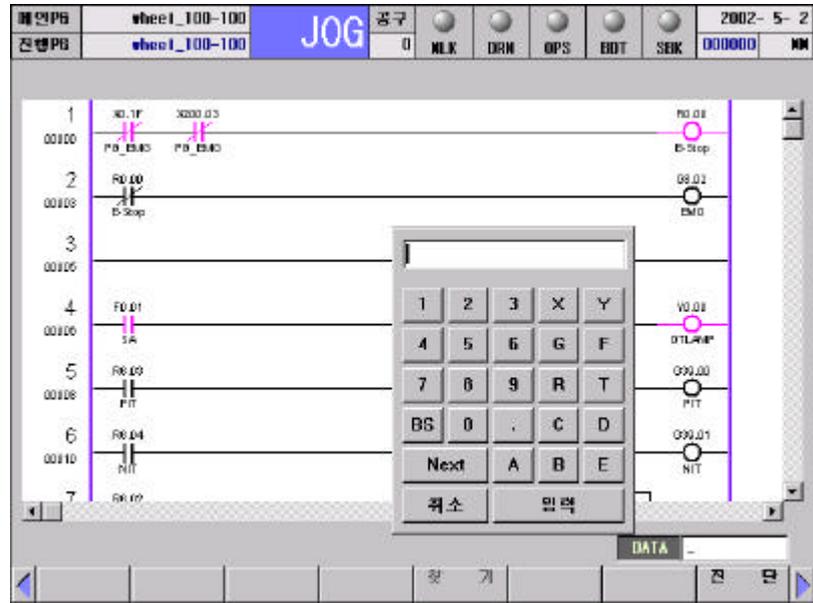

-
- Ladder
- , DATA
- , X100 11
- , 'X100.0A' 16
- (HEXA-Decimal) 2 'F5'
- ENTER

9.4 (F5)

가 1

Timing Chart

Servo Graph


8

1.

Plot

가 / Plot Mode /
 가 Trigger Rising Time

Plot

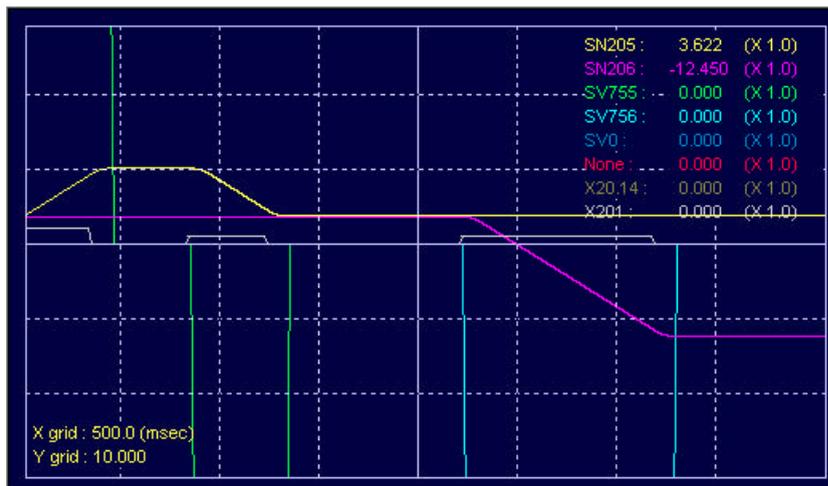

Plot

Servo Graph Mode

PLC Timing Chart Mode

Plot

X, Y Grid

CUR/SEL

Cursor

Plot



. F1, F2

2. Mode

(1) Servo Graph Mode



Feed,

(2) PLC Timing Chart Mode



PLC ON/OFF Bit Timing Data
ON/OFF Data
Data

Auto Scale, Y Scale

3.

/ (F1)

Config

/ (F2)

Data

/

Data HX ..\S_graph\LD .dat

,

..\S_graph\SG .bmp 'Ctrl+s'

Auto Scale (F3)

Scale

. Auto Scale Config Y Zoom

Step 1/5

PLC Timing Chart Mode

CUR/SEL (F4)



Plot CUR/SEL , Plot


가 () 가

Plot

X Zoom (F5)

Plot
 CUR/SEL
 CUR/SEL
 CUR/SEL
 Cursor
 “Select”가
 Cursor X-Zoom
 Cursor 가 Plot
 CUR/SEL 가

Config (F6)

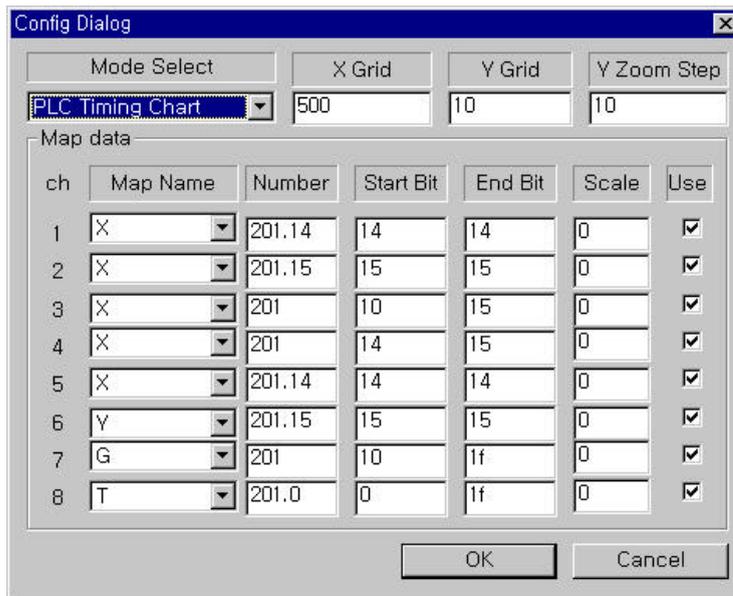

Config
 Plot
 Config HX 가
 Config.txt

Mode Select

Server Graph Mode PLC Timing Chart Mode

Mode

X Grid

Plot X Grid .

Y Grid

Plot Y Grid .

Y Zoom Step

()

()

Map Name

Map .

Number

Map .

Start Bit

Map .

bit Hex-decimal .

End Bit

Map .

bit Hex-decimal .

Scale

가 Plot

Use

Trigger (F7)



Trigger 가

Trigger Rising Time

Tirgger

Trigger . Trigger

가

Rising Edge, Falling Edge, Level

Value

Trigger .

Ch

Trigger Channel .

Rising Time

Rising Time . Rising Time

가

가

First Val

Rising Time .

Second Val

Rising Time .

(F8)

Plot . Auto Scale Y

Scale .

Sclae

()

Scale .

Scale

Plot

. PLC

Timing Chart Mode .

Move

(,)

10.

HX

10.1

10.2

10.3



10.1

- 1) , , 가 1, 가 2
- 2) , , , I/O , , HMI

NO.	Value	Unit	Comment
PP 20	0		TPG 적용 기종 타입 (0:밀링 1:전반 2:NCT) 축 표시 설정
PA 406	0		자동 축 표시 사용 유무 (0:사용 1:사용안함)
PA 330	0,0		Format (전체 자릿수,소수점이하 자릿수) 기본값: 10,3
PA 331	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (1 축)
PA 332	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (2 축)
PA 333	0		축별 직경치/반경치 표시 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (3 축)
PA 374	0		축별 Inch/Metric 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (1 축)
PA 375	0		축별 Inch/Metric 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (2 축)
PA 376	0		축별 Inch/Metric 적용 유무 (0:적용안함 1:적용함) (3 축)
Axis 0			축 이름(Max. 2) (1 축)
Axis 1			축 이름(Max. 2) (2 축)
Axis 2			축 이름(Max. 2) (3 축)
PA 418	0		Axis 정보 화면에 표시 유무(0:표시함 1:표시안함) (1 축)
PA 419	0		Axis 정보 화면에 표시 유무(0:표시함 1:표시안함) (2 축)
PA 420	0		Axis 정보 화면에 표시 유무(0:표시함 1:표시안함) (3 축)
			폰트 설정
PP 6	0		0# Font Width. (Default: 6)

(TAB) , F1,F2

가 . PageUp/PageDown

가 .

가 .

가

, 가 .

F1 (), F2 ()


프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
일반 설정									
PA 1431	0	개	목표 가공 수량						
SN 151	0	개	가공 수량						
PI 72	0		공구경 보정값 적용방법 (0:직경치 1:반경치)						
PI 73	1		X축 지령 방법 (0:직경 1:반경)						
PI 76	1		소수점 검사 (0:유 1:무)						
PI 82	0		90도 첼퍼링 방법 (0:JK 1:C지령)						
PI 120	0		휴지 방법 (0:시간 1:회전수)						
PI 128	0		공구 경보정 타입 (0:우회 1:직접)						
PI 132	0.00		내부 원호 절삭속도 최소율						
PI 133	1		리셋시 진행블록 선택 (0:유지, 1:초기블록, 2:호출블록)						
PI 134	0		문번호 검색 (0:유 1:무)						
PI 151	3,000	mm	원호 반경 허용 차이						
PI 170	0,000	mm	최소 지령 단위(기본: 0,001), 소수점 검사시 적용됨						
			회전축 모듈라 적용 유무 (0:무 1:유)						
PI 156	0		X축						
PI 157	0		Y축						
PI 158	0		Z축						



프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
시스템									
PA 3	1		리셋 시 MDI 버퍼 삭제 (0:유, 1:무)						
PA 323	1		모드 전환시 화면 전환 (0:유, 1:무)						
DNC									
PP 2	0		통신 포트 (0:COM1, 1:COM2)						
PI 1	0	bps	Baudrate (1200, 2400, 4800, 9600, 19200) (#1)						
PI 2	0	bps	Baudrate (1200, 2400, 4800, 9600, 19200) (#2)						
PI 3	0		Parity Bit (0:None, 1:Odd, 2:Even) (#1)						
PI 4	0		Parity Bit (0:None, 1:Odd, 2:Even) (#2)						
PI 5	0		Data Bit (#1)						
PI 6	0		Data Bit (#2)						
PI 7	0		Stop Bit (#1)						
PI 8	0		Stop Bit (#2)						
PI 9	0		EOT Code (0:None, 1:0x03, 2:0x04, 3:0x14) (#1)						
PI 10	0		EOT Code (0:None, 1:0x03, 2:0x04, 3:0x14) (#2)						
TPG 관련 설정									
PA 363	6		초기 View 방향 설정 (0-9)						
PA 364	0		2번 View 방향: 상각 모드 (0:비사용 1:사용)						

◀	항목이동 (왼쪽)	항목이동 (오른쪽)	축 선택 (DOWN)	축 선택 (UP)	파라미터 찾기	▶
---	-----------	------------	-------------	-----------	---------	---

 10.2



가

Laser 가 Z gap Trace
Sensor

Quilting

HMI

HMI(Human Machine Interface)

)“ ”

NO.	Value	Unit	Comment
Servo & Spindle 공통 파라미터			
PS 1	1		축 형태 설정 (0:비사용,1:Servo,2:Spindle)
PS 2	1		Servo Drive ID 설정
PS 3	0		Servo Interface 방식 (0:SERCOS,1:Analog)
Servo 축 설정			
PS 21	1		축 이송형태 설정 (1:직선(V),2:회전(V),3:직선(P),4:회전(P))
PS 25	0		드라이브 원점복귀 사용 여부 (0:비사용,1:사용)
PS 32	0		완전동기제어에서 Slave축인 경우, Master축 번호 설정
PS 44	0.0000	mm.deg	백래시 양
PS 47	5.000	Voltage	마찰 보상값
PS 53	1		피치에러 보정 무효 설정 (0:보정,1:보정 안함)
PS 57	0.0000	mm.deg	피치에러 입력 간격
PS 58	0		원점과 대응하는 피치에러 테이블 인덱스
PS 259	0	msec	위치형 서보 탈조 보상 기능
PS 260	0	pps	위치형 서보 잔여 펄스 보상 기능
PS 269	1		기계축 기어의 잇수
PS 270	1		모터축 기어의 잇수
PS 271	5.0000	mm	볼스크류 1회전당 거리

32

가

가

(F3, F4)



10.



프로그램 | 사용자 | 가공 1 | 가공 2 | 시스템 | 매크로 | 축 | I/O 설정 | 특수기능 | HMI | 2 축

NO.	Value	Unit	Comment
Servo & Spindle 공통 파라미터			
PS 1	1		축 형태 설정 (0:비사용,1:Servo,2:Spindle)
PS 2	2		Servo Drive ID 설정
PS 3	1		Servo Interface 방식 (0:SERCOS,1:Analog)
Servo 축 설정			
PS 21	1		축 이송형태 설정 (1:직선(V),2:회전(V),3:직선(P),4:회전(P))
PS 25	0		드라이브 원점복귀 사용 여부 (0:비사용,1:사용)
PS 32	0		완전동기제어에서 Slave축인 경우, Master축 번호 설정
PS 44	0,0000	mm_deg	백래시 양
PS 47	0,000	Voltage	마찰 보상값
PS 53	1		피치에러 보정 무효 설정 (0:보정,1:보정 안함)
PS 57	0,0000	mm_deg	피치에러 입력 간격
PS 58	0		원점과 대응하는 피치에러 테이블 인덱스
PS 259	0	msec	위치형 서보 탈조 보상 기능
PS 260	0	pps	위치형 서보 잔여 펄스 보상 기능
PS 269	1		기계축 기어의 잇수
PS 270	1		모터축 기어의 잇수
PS 271	5,0000	mm	볼스크류 1회전당 거리

◀ 항목이동 (왼쪽)	▶ 항목이동 (오른쪽)	축 선택 (DOWN)	축 선택 (UP)	파라미터 찾기	▶
-------------	--------------	-------------	-----------	---------	---

10.3

... 'F6

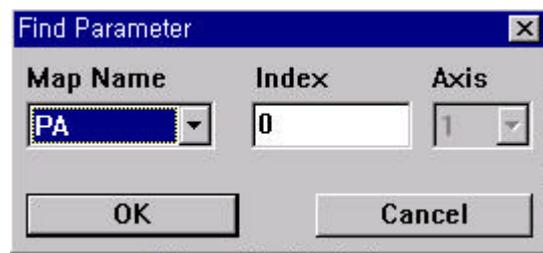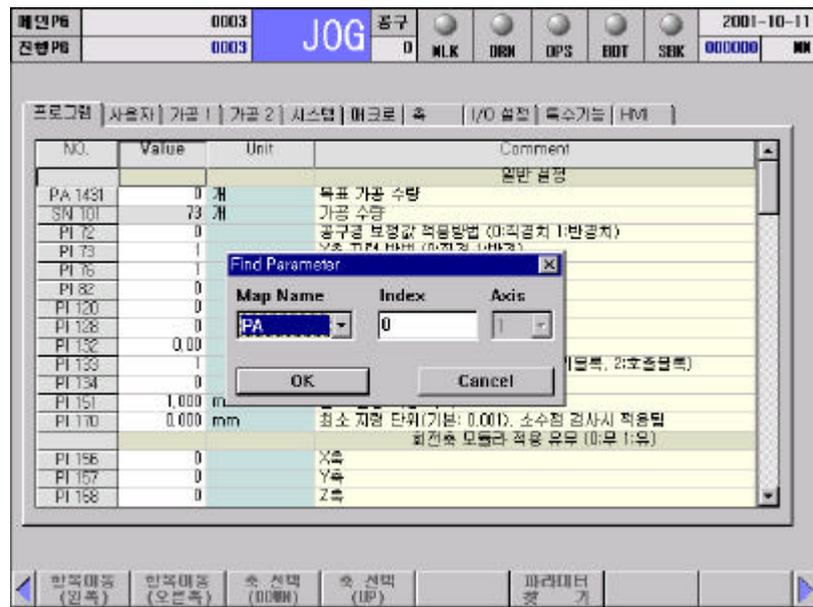

1. Map Name
2. Tab Index
ENTER
3. PS map (1
~ 32)

1.
가 가 .

2.

3.

. (,)



11.

HX

11.1 DNC

11.2

11.3



11.1 DNC

RS232C

COM1

PC

1.

(F4)

NO.	Value	Unit	Comment
			시스템
PA 3	1		리셋 시 MDI 배터 삭제 (0:유,1:무)
PA 323	0		모드 전환시 화면 전환 (0:유,1:무)
			DNC
PP 2	0		통신 포트 (0:COM1,1:COM2)
PI 1	0	bps	Baudrate (1200,2400,4800,9600,19200) (#1)
PI 2	0	bps	Baudrate (1200,2400,4800,9600,19200) (#2)
PI 3	0		Parity Bit (0:None,1:Odd,2:Even) (#1)
PI 4	0		Parity Bit (0:None,1:Odd,2:Even) (#2)
PI 5	0		Data Bit (#1)
PI 6	0		Data Bit (#2)
PI 7	0		Stop Bit (#1)
PI 8	0		Stop Bit (#2)
PI 9	0		EOT Code (0:None,10x03,2:0x04,3:0x14) (#1)
PI 10	0		EOT Code (0:None,10x03,2:0x04,3:0x14) (#2)
			TPG 관련 설정
PA 363	0		초기 View 범위 설정 (0-9)
PA 364	1		0x14로 변경 (0:0x03,1:0x04,2:0x14)

- : COM1, COM2
- Baudrate : 1200 19200 9600
- Parity Bit : ISO Even
- Data Bit : ISO 7 Bits
- Stop Bit : 1 가 1 Bit
- EOT Code : End Of Transmission

0x14 (DC4)



FLOW CTRL : /

X-ON/X-OFF

(

DC1, DC3

)

/

EOB (End


Of Block) LF

X-ON



2. **F3**
3. (. 'NC'
) 가

 'NC DIR'

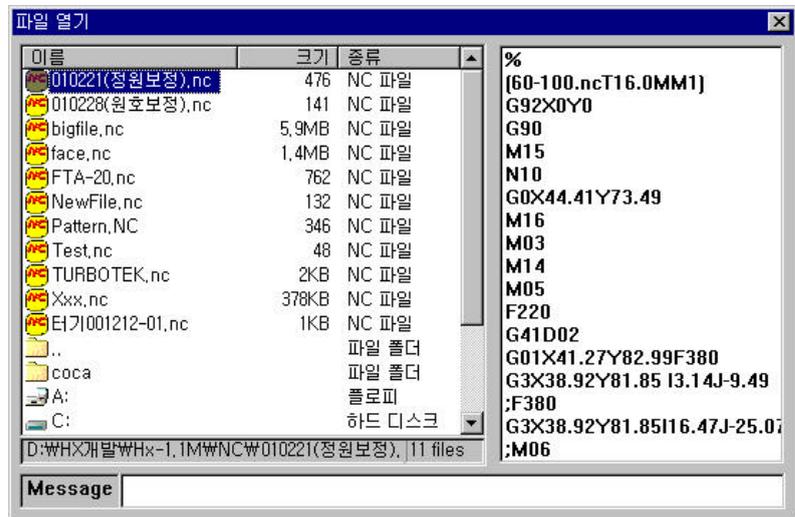

4. , **ENTER**
5.

파일 경로	D:\HX개발\HX-1.1M\NC\#
파일 이름	1222.nc
파일 크기 [Byte]	2631

6. **F5** **F8**
 (. X-ON)



7. Serial (, ') , ' . Error 가

통신 상태	송신 중...
파일 경로	D:\HX개발\HX-1.1M\NC#
파일 이름	1222.nc
파일 크기 [Byte]	2631
전 송 륜 [%] [38]	
블 록	134
전 송 량 [Byte]	1024
	ⓄG54

- 8.

3.

1. DNC

<DNC >

통신 상태	<input type="text"/>
파일 경로	<input type="text"/>
파일 이름	<input type="text"/>
파일 크기 [Byte]	<input type="text"/>
전 송 륜 [%]	<input type="text"/>
블 록	<input type="text"/>
전 송 량 [Byte]	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
수신 파일이름 입력	<input type="text"/>

가

2. **F3**

3. 가

수신 파일이름 입력

4. **ENTER**

()
가

5. **F5** **F8**

(X-ON)

통신 상태	<input type="text" value="수신 중..."/>
파일 경로	<input type="text" value="D:\HX개발\Hx-1.1M\nc#\"/>
파일 이름	<input type="text" value="1234.nc"/>
파일 크기 [Byte]	<input type="text" value="0"/>

6. Serial (, ‘)
) 가 ,
EOT (EOT, ‘)
)가
. Error가

11.2

가

가


3

1.

(MDI) ENTER

가

가

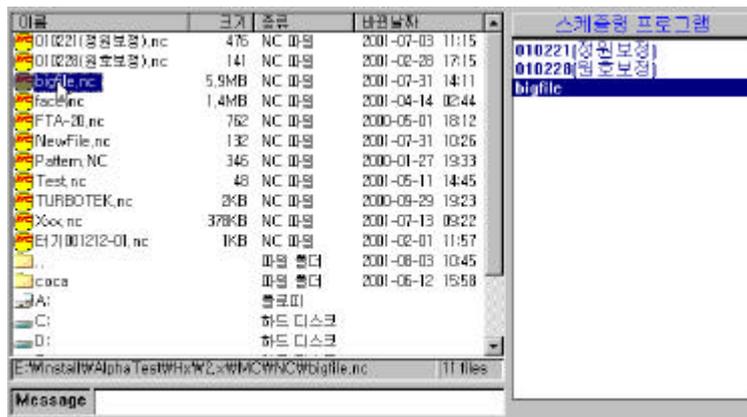


2. 1

가

F6 F7

F4 F5

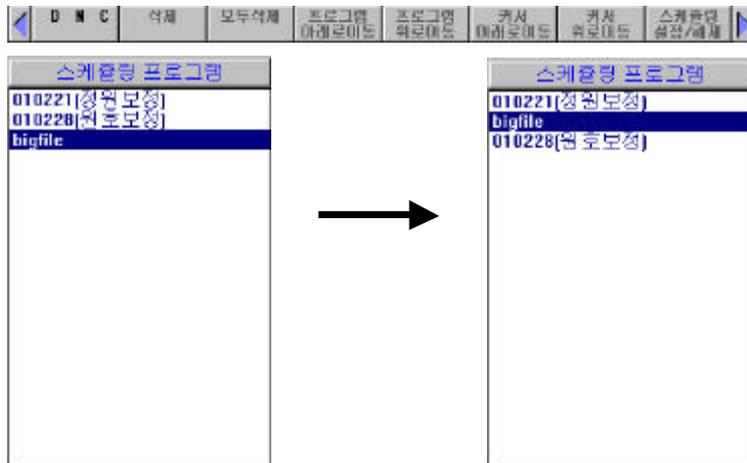

3. , /
 F8 가 . ()
 F8)

4. 가 가

92012[1/ 1] : 스케줄링 가공모드 입니다.

5. 가 Cycle Start 가

11.3

‘Ctrl+t’



12.

12.1

12.2

12.3

12.4 (F1)

12.5 (F2)

12.6 (F3)

12.7 (F4)

12.8 (F5)

12.9 (F6)

12.10 (F8)


12.11 **HELP** (SHIFT + F12)




12.1

(F10) , MDI MDI , DNC (F9)

1.

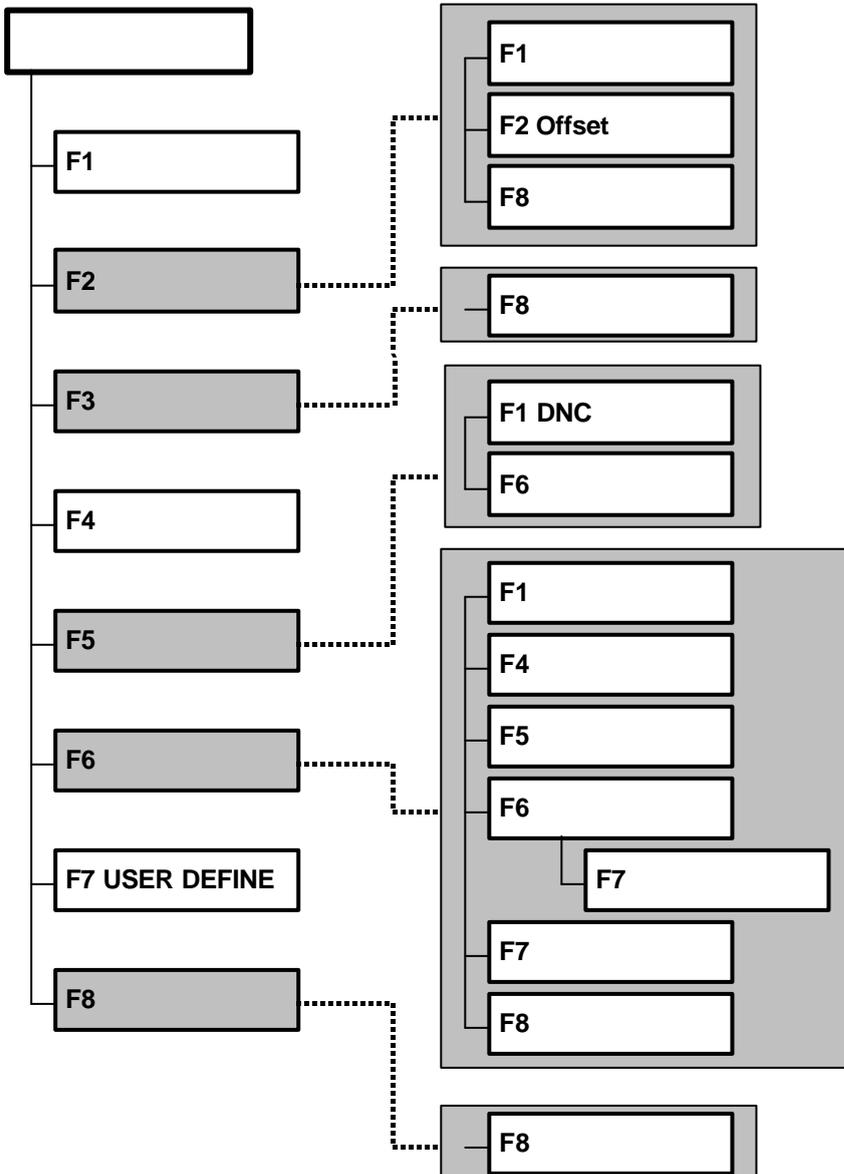

2. ()

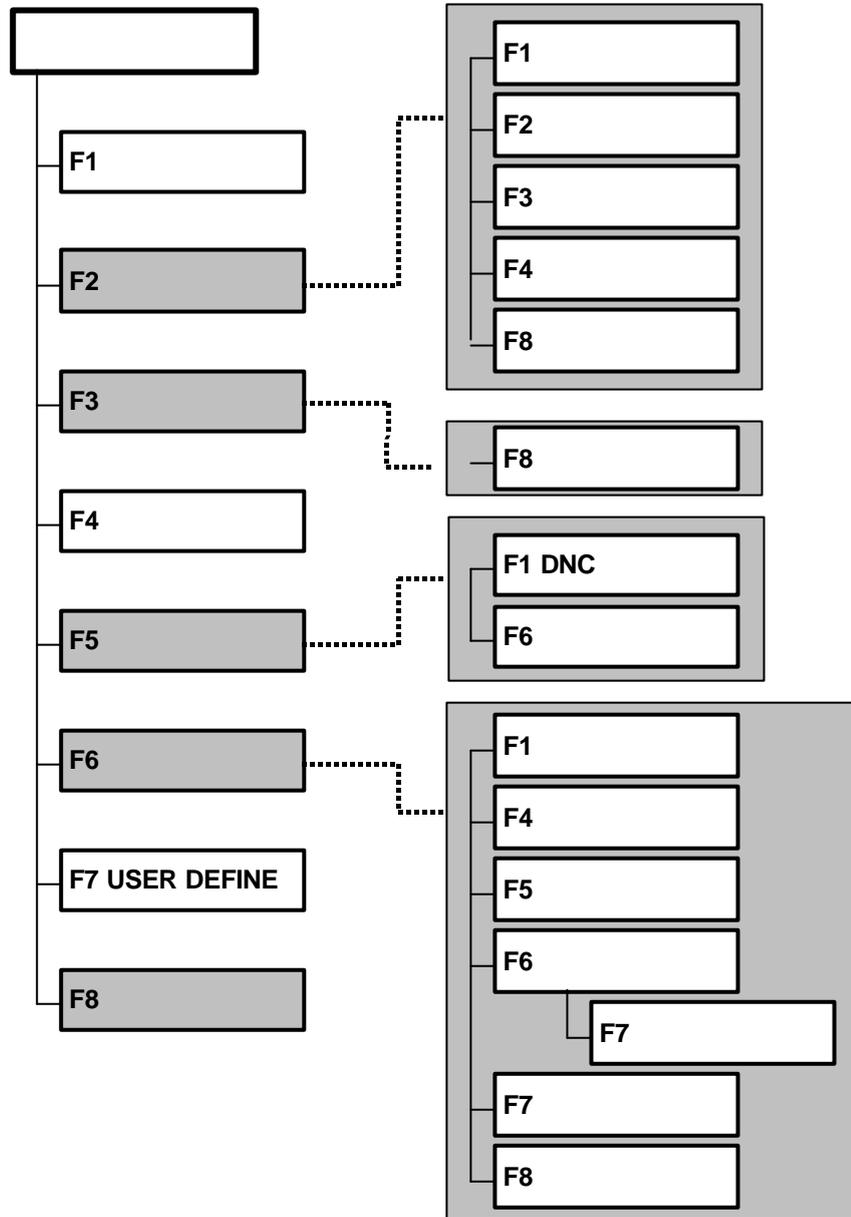

12.2

1. HX-Series

메인PG	터기001212-01	JOG	공구	0	MLK	DRN	OPS	BDT	SBK	2001- 8- 3	000000	MM
진행PG	터기001212-01											

2. 가

메인PG	터기001212-01
진행PG	터기001212-01

PG :

PG : 가

가

- 3.



DNC, EDIT, AUTO, MDI,

JOG, MPG, STEP, ZRN

- 4.

공구	0	MLK	DRN	OPS	BDT	SBK
----	---	-----	-----	-----	-----	-----

가 ON

5. , 가

2001- 8- 3	000000	MM
------------	--------	----

(MM/Inch)


12.3

(, F9)

Page Down


가 Feed, 가

1 .

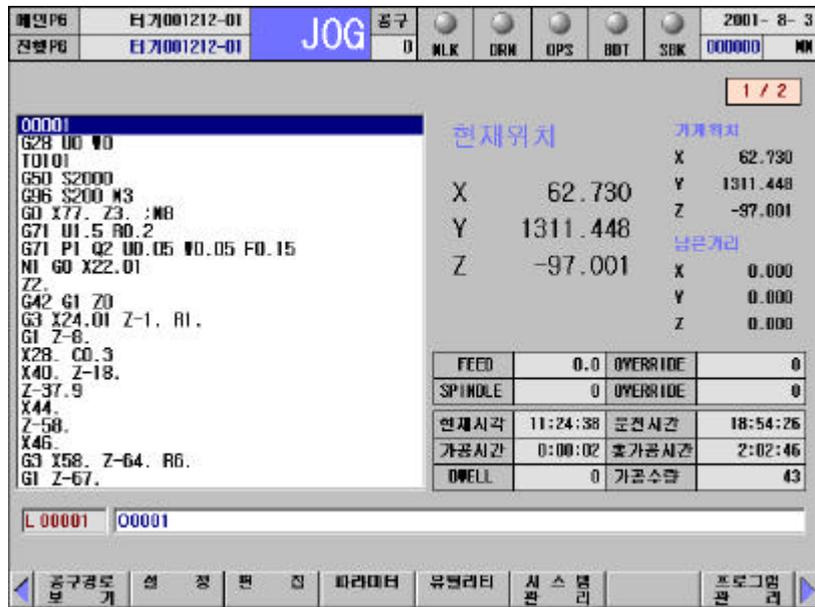

- 가 , 가
- (,)
- 가 Feed, Spindle Override ,
- (F9) 1

2 .

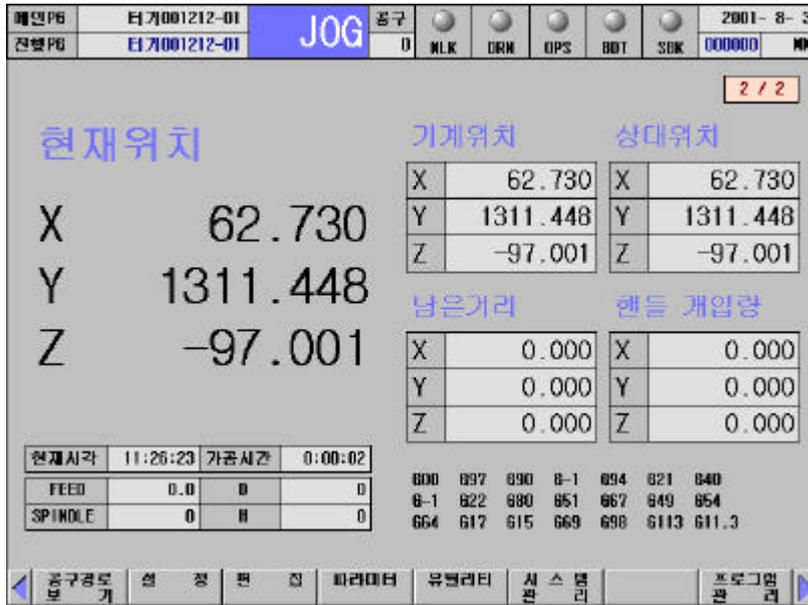


- (,)
- 가 Feed, Override ,
- G code
- 1 Page Down 가 .
- DNC .

12.4

(F1)

. (F1)

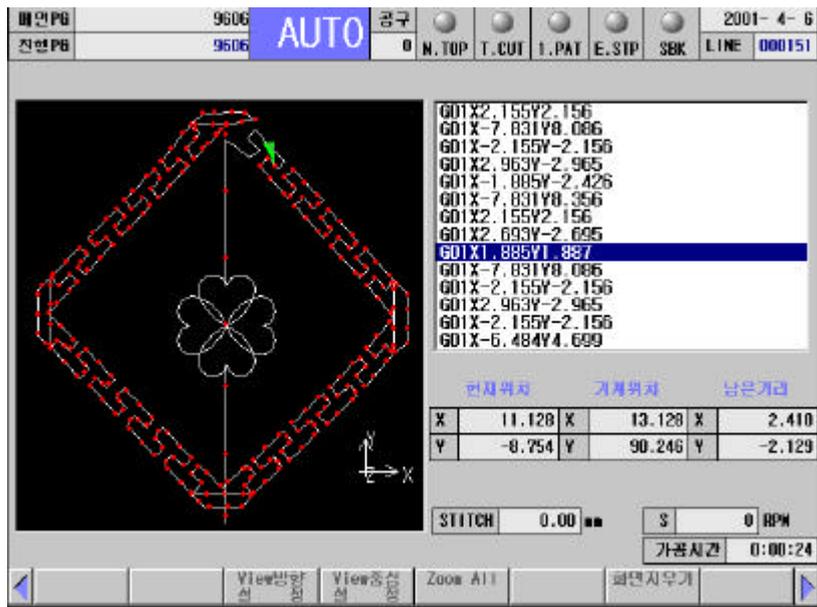

- 가 , , ,
- View F3
- View F4
- ZoomAll F5
- /
- F7
- F8
- '8

12.5 (F2)

가

'13

. ()

The screenshot displays a CNC control interface with the following components:

- Header:**
 - Mode: JOG
 - Tool No: 0
 - Buttons: NLK, DRN, OPS, EDT, SEK
 - Coordinates: 2001- 9-24, 00000, MM
- Tool Selection Diagram:**
 - 인선형상번호 (0-9): 0-9
 - 기계원형: 기계원형
 - Z shift: Z shift
- Coordinate Table:**

	기계위치	상대위치	현재위치
X	-148.012	-148.012	-148.012
Z	-176.000	-176.000	-176.000
- Parameter Table:**


공구음넷	음넷 번호	0
	공구인선 형태	0
	GX	0.000
	GZ	0.000
	WX	0.000
	WZ	0.000
	공구인선 반경	0.00
좌표계	Z축 Shift	2.000
	좌표계 Shift (0/1)	1: 사용
	작업용좌표계(0/1)	1: 취소
	음넷 적용방법 (0/1)	0: Shift
상대 좌표 설정	음넷 취소방법 (0/1)	0: 유
	X	2.000
	Z	2.000
- Control Panel:**
 - FEED: 0.0 OVERRIDE: 100
 - SPINDLE: 0 OVERRIDE: 100

•

• 64

가

. ()

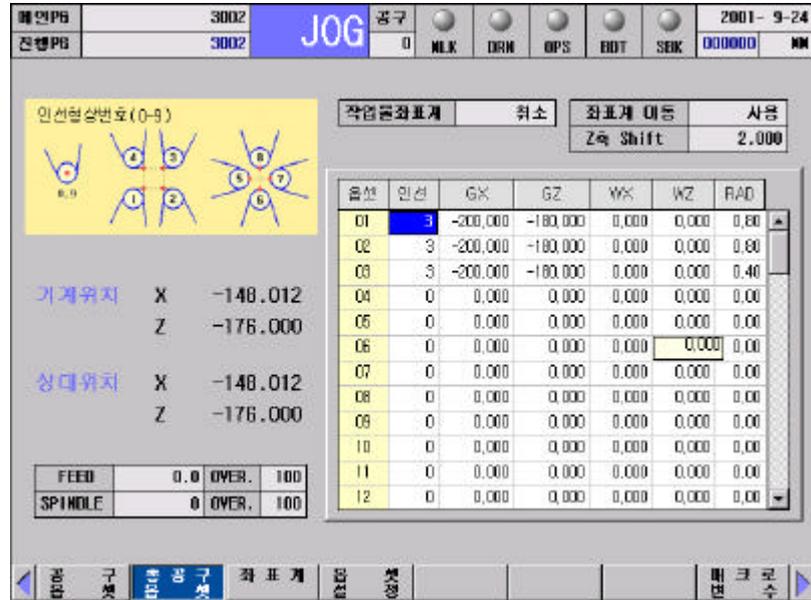

- (GX, GZ) (WX, WZ),
- 64 가
- (U_, W_)

메인PB	타기001212-01	JOG	공구	MLK	DRN	OPS	BDT	SRK	2001- 8- 3
전행PB	타기001212-01		0						000000 MM

작업물 좌표계 (0/1)			0: 유지	좌표계 Shift		기계위치	
	G54	G55	G56	0/1	0: Shift 무시	X	
X	-100.000	0.000	0.000	X	0.000	62.730	
Y	-100.000	0.000	0.000	Y	0.000	1311.448	
Z	-100.000	0.000	0.000	Z	0.000	-97.001	

	G57	G58	G59	상대좌표 설정		상대위치	
X	0.000	0.000	0.000	X	50.000	62.730	
Y	0.000	0.000	0.000	Y	100.000	1311.448	
Z	0.000	0.000	0.000	Z	100.000	-97.001	

좌표계	공구	연속					크로스
-----	----	----	--	--	--	--	-----

- G54~ G59 (Shift),

- ‘ 13 ’


. (F2→ F8)



- (#100~#199) (#200~#699)
- GLOBAL
#100 ~ #199 100 가 .(RESET
POWER OFF 0 clear .)
- GLOBAL
#200 ~ #699 가 .(POWER OFF
)
- , F8

12.6 (F3)


NC . (F3)

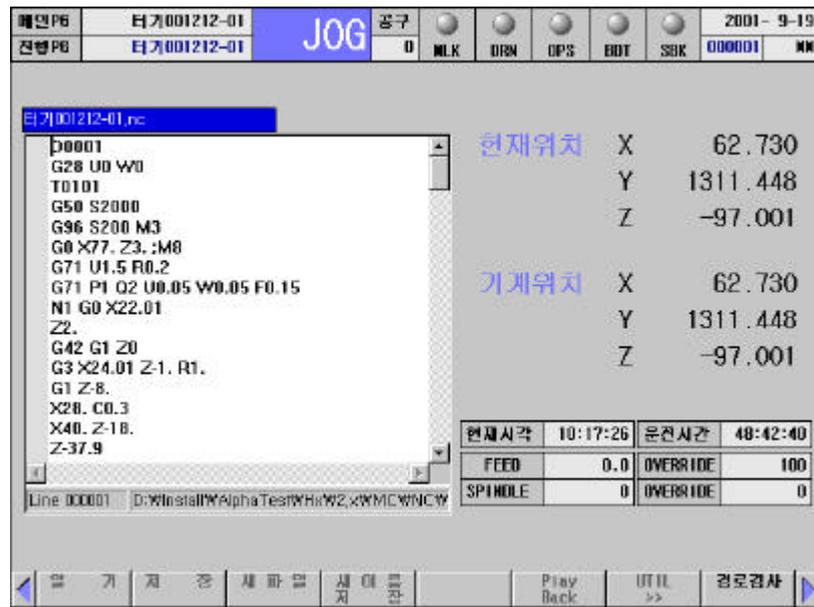

- NC .
- , , Feed,
- ,
- **F8**
- '6

12.8 (F5)

DNC (F5→ F1)

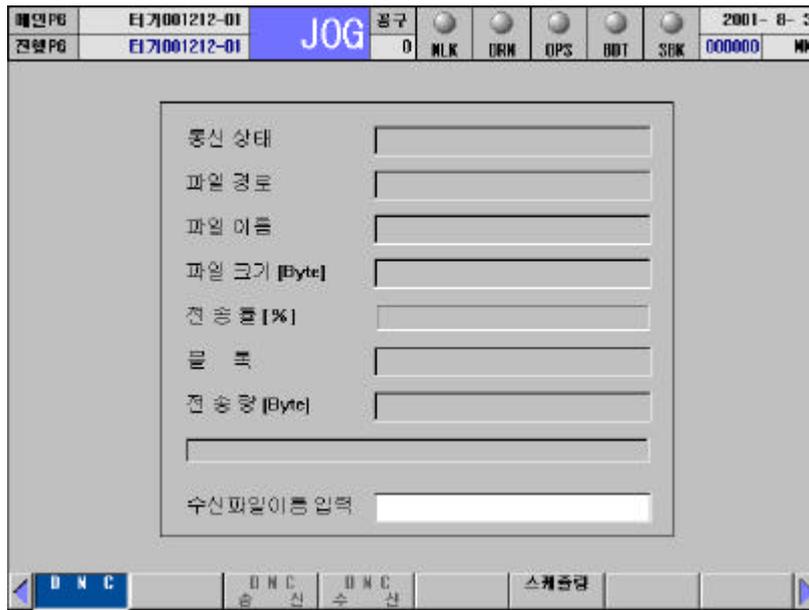

- RS 232C NC

- ' 11 ' , ' .

. (F5→ F6)



● 가 가

● ' 3 ' .



12.9 (F6)

. (F6→ F1)

메인 PG	0003	AUTO	공구						2001-11-13
전행 PG	0003		0	NLK	DRN	OPS	BDT	SBK	000000

번호	코 드	메시지	발생일자	발생시간
14	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:00
15	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:02
16	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:05
17	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:06
18	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:08
19	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:09
20	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/12	19:13:10
21	F_02016	NO2 또는 M300이 없이 종료하였습니다.	01/11/13	11:10:42
22	F_02030	사용하지 않는 G코드입니다. [L00001]	01/11/13	11:10:47

-
- 130
-
- PgUp PgDn 10
- : G_ F_
- PLC (G_00000: PLC ,F_XXXX:)

. (F6→ F4)



- Monitoring
- 1
- ‘ 1’, ‘ 2’, ‘ ’, ‘ ’ 4
- 가 Read-Only
- 가
- () , **F1** , **F2**

. (F6 → F5)

Feed,

가




- 1
- ..
- Servo Graph Mode PLC Timing Chart 가
- Trigger Rising Time
- F1
- F2
- HX
- F3
- ..
- F4 F5
- F6

- F7 Trigger Rising Time
-




.(F6→ F6)

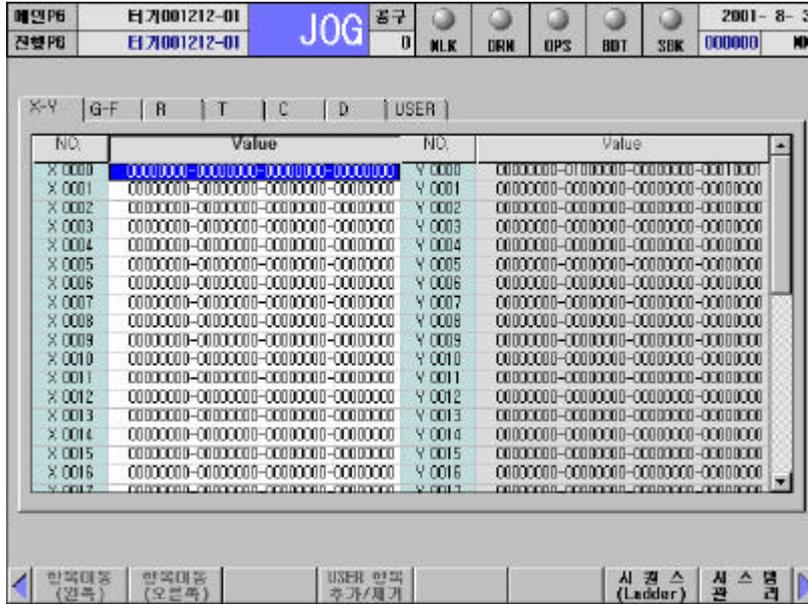

- 'X-Y' , 'G-F' , 'R' , 'T' , 'C' , 'D' 6
USER 가
- MDI
F1 F2
USER 가
USER 가/
- F4
'USER' 가
- USER 'USER'
F4
- 가

(Ladder) . (F6→ F6→ F7)

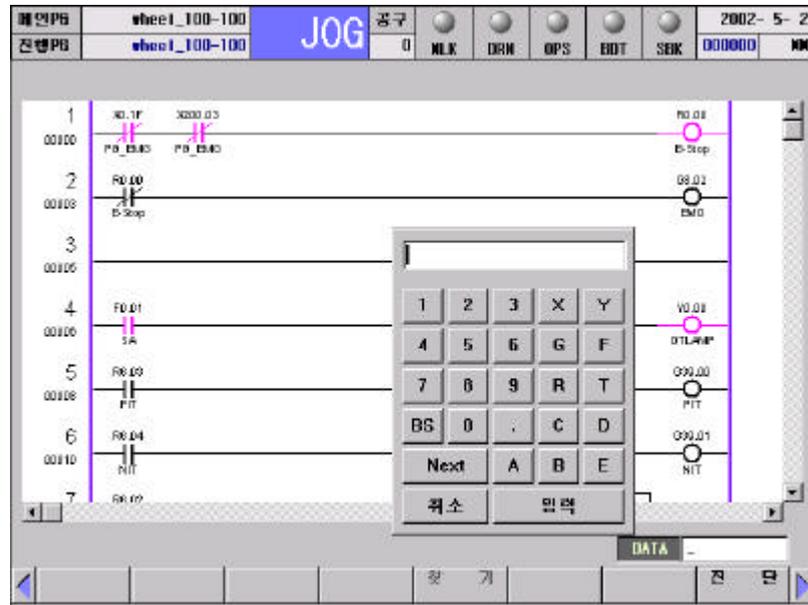

-
- Ladder
- , DATA
- , X100 11
- , 'X100.0A' 16
- (HEXA-Decimal) 2 'F5'
- ENTER



. (F6 → F8)

메인P6	타기001212-01	JOG	공구	MLK	DRN	OPS	BDT	SBK	2001-8-3
전행P6	타기001212-01		0						000000 NR


상 태	적 용 내 용
사용가능	프린트(파라미터), 상태정보(시스템관리) 서보파형(시스템관리), 진단(시스템관리)
사용가능	서보드라이브(파라미터), 축(파라미터) 알람지우기(시스템관리)
사용가능	시스템(파라미터)
사용가능	
사용불가	

←	원	당	회	액	동	용	상	서	진	비	전	스	→
	관	추	기	기	구	구	태	보	단	전	전	스	
							정보	파형	단	전	전	스	

- 가 .
- , '9
- HX
가 . (F2)

12.10 (F8)

. (F8)

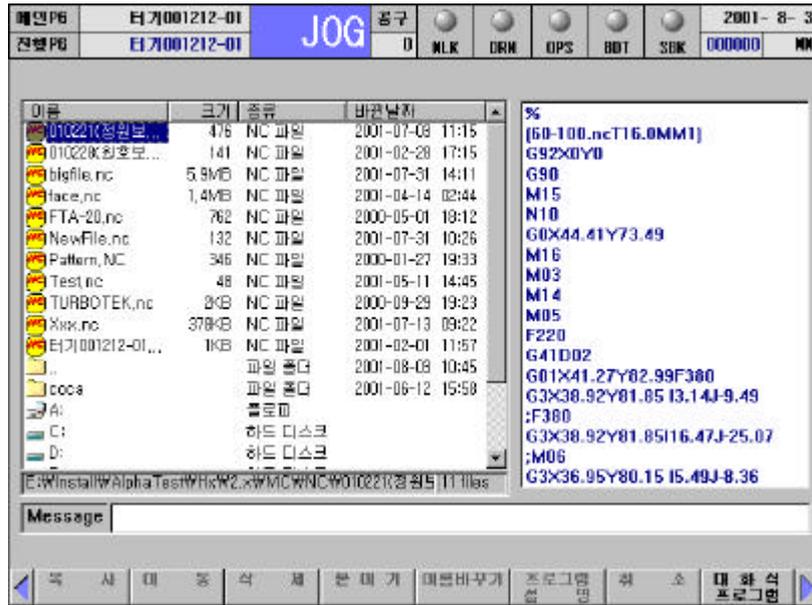

- 가
- Shell (, ,)
- 가, ,
- 가
- '7 ,

. (F8→ F8)



- Cavity Core
- HX NC
- 'COCA'
- '13

12.11 HELP (SHIFT+F12)

HELP

HX

가

'SHIFT + HELP'

HELP

- HELP

'/Help/Screen'



html


가

HELP 가
- 가가 가 . (

Basic MMI .)

HX 2.1

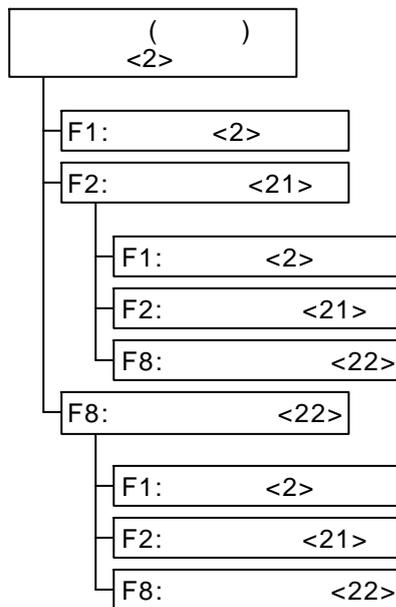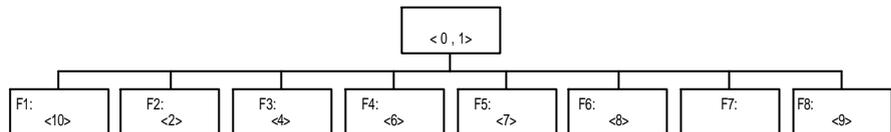

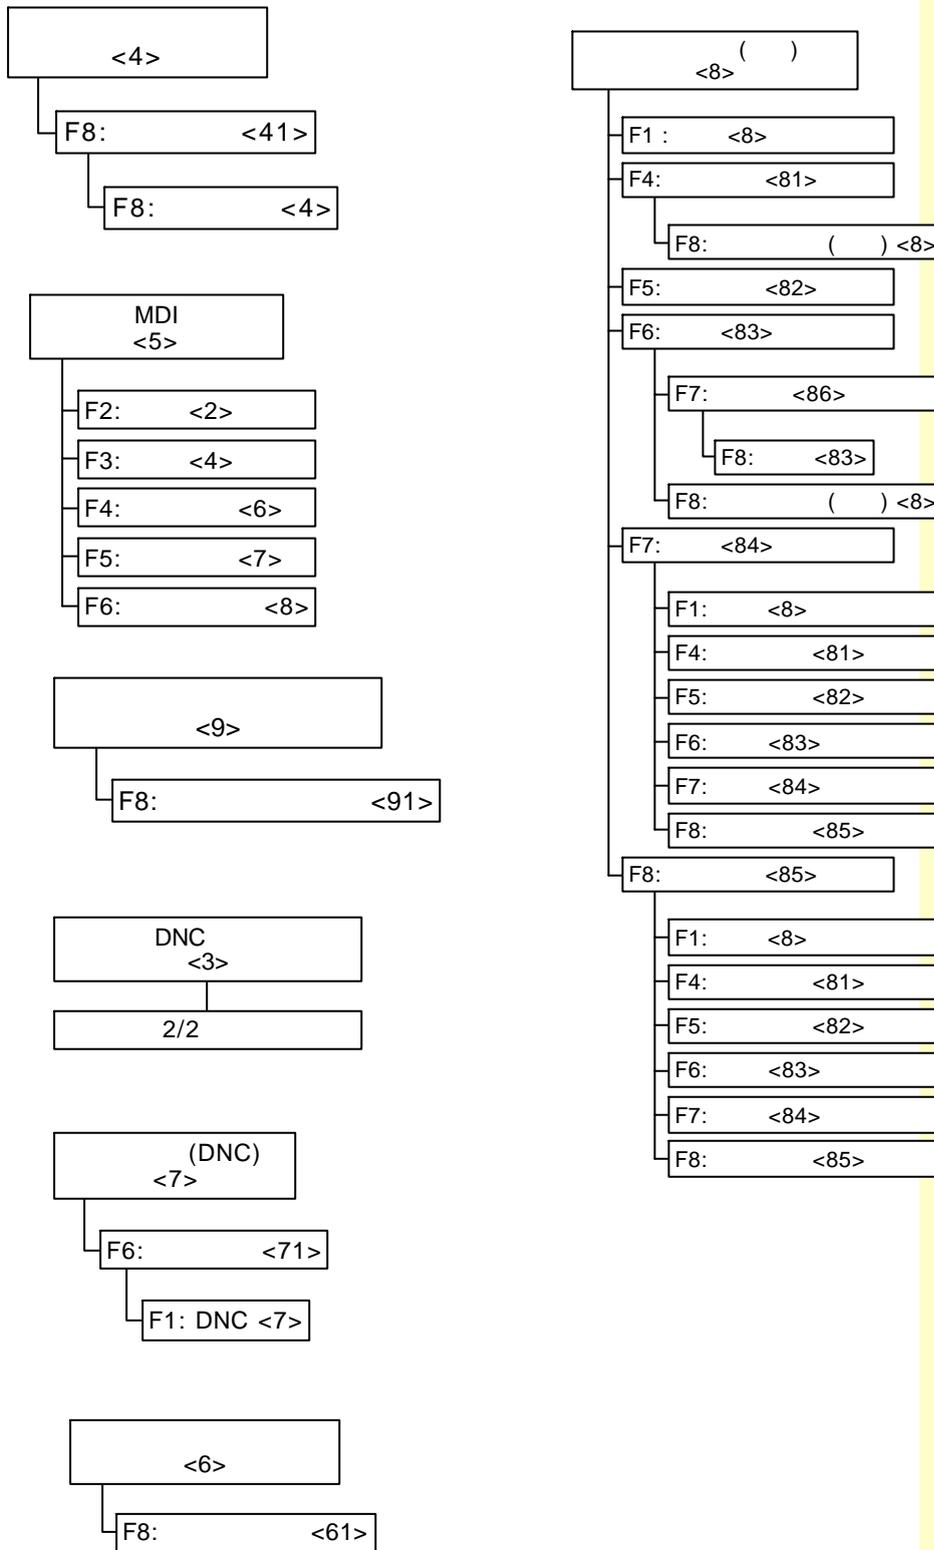

13.

가

13.1 ()

13.2 ()

13.3

13.4

13.5



13.1 ()

64

Shift
가




1. F2

2.

ENTER

3. : 1 64

0

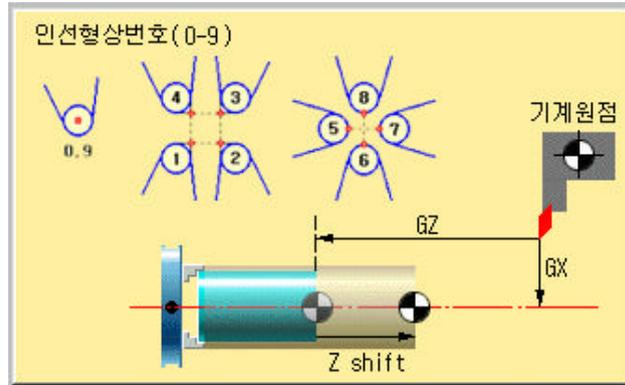

4. 인선형상번호 (0-9) : (0-9)

가
3 , 2

5. GX :
X X
I -30 I [+ (-30)]
X 0 clear

6. GZ :
Z GX
Z 0
clear

7. :

8. Z Shift : Z
Z
가

가


- Shift
Z

9. : , 0
Shift , 1

```

N1 T0101
N2 G0 X60.Z0.
N3 G1 Z-10. F0.1
N4 G0 X70. Z100.
N5 T0202
N6 G0 X70. Z50.

, 1
GX: 0., GZ: 0.
2
GX: 5.0, GZ: -10.0
    
```

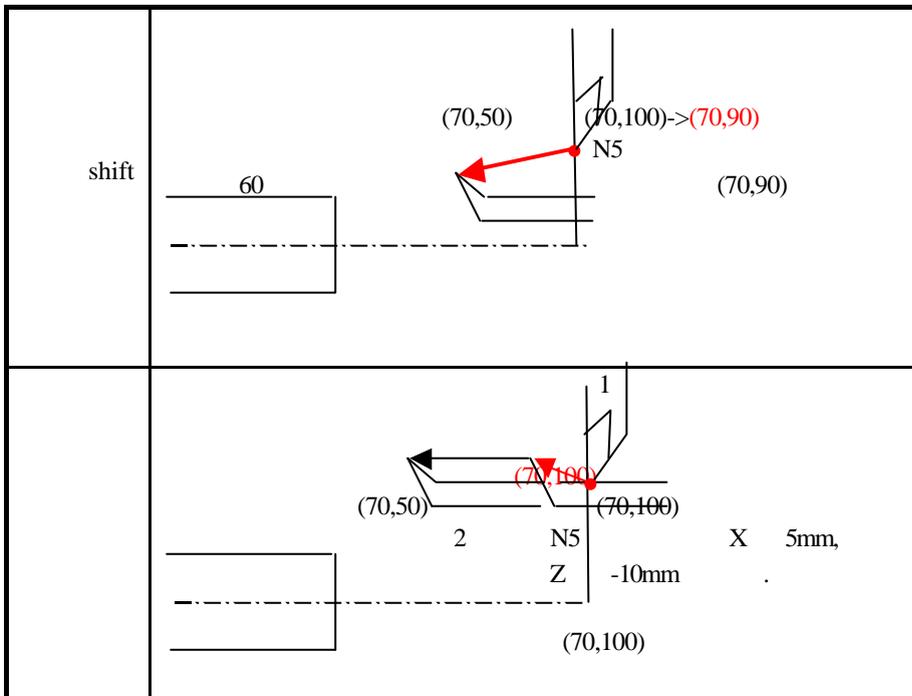

1. .
2. 가
Z ()
3. GZ [I0] [INPUT]

4. X () 가 , Z

5.

6. GX

7. GX 가

, [I] [INPUT]

X

)

		()	
X	X : -200.000	25.000(- :)	GX :-175.000
		-25.000(+ :)	GX :-225.000
Z	Z : -150.000	0	GZ :-150.000



13.2 ()

64

가
가
(U__, W__) 가 가

The screenshot shows a CNC control interface with the following components:

- Top Bar:** Mode 'JOG', '공구' (Tool) indicator, and date '2001- 9-24'.
- Coordinate System Diagram:** A diagram showing tool offsets for 12 tools (0-11) relative to a workpiece.
- Position Data:**
 - 기계위치 (Machine Position): X -148.012, Z -176.000
 - 상대위치 (Relative Position): X -148.012, Z -176.000
- Tool Offset Table:**

공구 (Tool)	인선 (Inch)	GK	GZ	WK	WZ	RAD
01	3	-200.000	-180.000	0.000	0.000	0.80
02	3	-200.000	-180.000	0.000	0.000	0.80
03	3	-200.000	-180.000	0.000	0.000	0.40
04	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
05	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
06	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
07	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
08	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
09	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
10	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
11	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
12	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00
- Bottom Bar:** Navigation buttons for '공구' (Tool), '좌표계' (Coordinate System), and '비크로스' (Zero).

13.3

G54 G59

(G54 ~ G59)

가

0: /1:

RESET

RESET

가

Shift

1.



F2

작업물 좌표계 (0/1)			0: 유지	좌표계 Shift	
	G54	G55	G56	0/1	0: Shift 무시
X	-100.000	0.000	0.000	X	0.000
Y	-100.000	0.000	0.000	Y	0.000
Z	-100.000	0.000	0.000	Z	0.000
	G57	G58	G59	상대좌표 설정	
X	0.000	0.000	0.000	X	50.000
Y	0.000	0.000	0.000	Y	100.000
Z	0.000	0.000	0.000	Z	100.000

2.

가

3. G54 ~ G59

Enter



4. G54 ~ G59 , I

, 'I10'

10

가


5. Shift,

6.

가 (0, 0, 0)

0 →

Enter

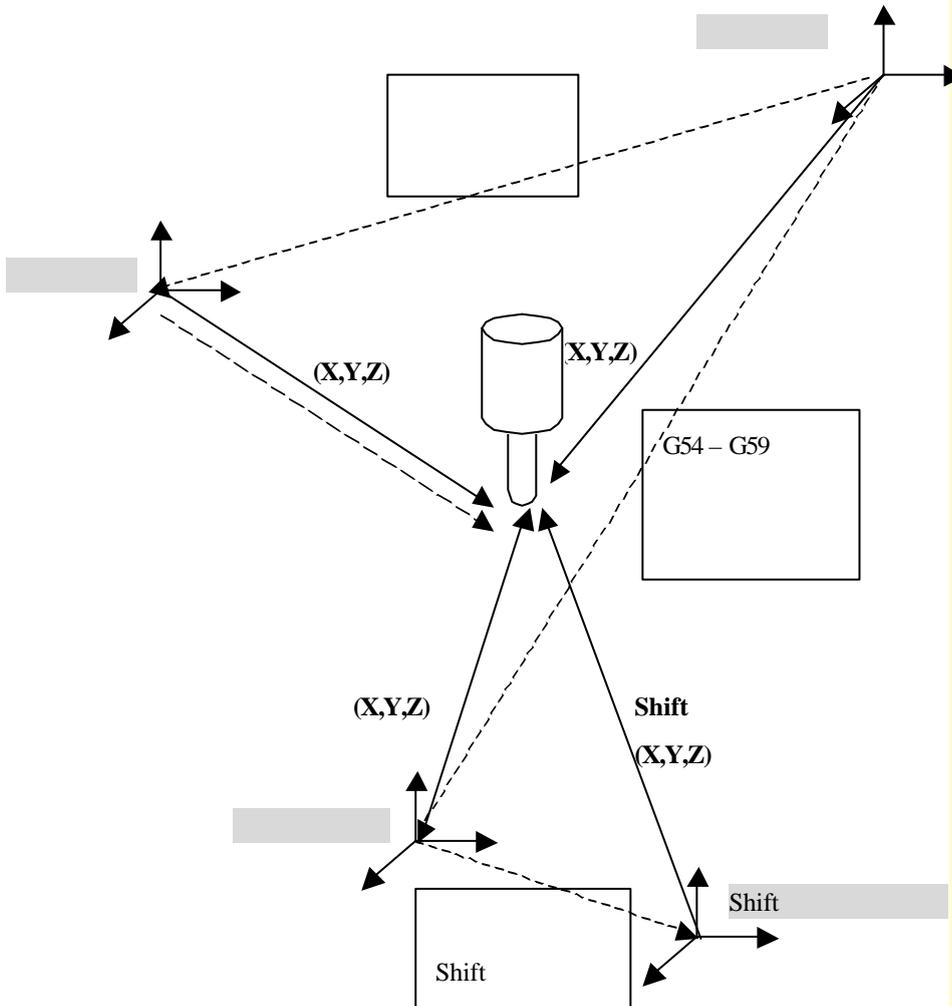

13.4

128

G41, G42

Address D

PI[72] (0: , 1:)

(G43 ~ G44)

Address H

가

F2

F2

공구직경 (D)	공구길이 (H)	공구직경 (D)	공구길이 (H)
D 1	3,000	H 1	0,000
D 2	0,000	H 2	0,000
D 3	0,000	H 3	0,000
D 4	0,000	H 4	0,000
D 5	0,000	H 5	0,000
D 6	0,000	H 6	0,000
D 7	0,000	H 7	0,000
D 8	0,000	H 8	0,000
D 9	0,000	H 9	0,000
D 10	0,000	H 10	0,000
D 11	0,000	H 11	0,000
D 12	0,000	H 12	0,000
D 13	0,000	H 13	0,000
D 14	0,000	H 14	0,000
D 15	0,000	H 15	0,000

Enter

13.5

NC

가

RESET clear

F8

F2

매크로(비저장형 변수)		매크로(저장형 변수)	
# 100	0,000	# 120	0,000
# 101	0,000	# 121	0,000
# 102	0,000	# 122	0,000
# 103	0,000	# 123	0,000
# 104	0,000	# 124	0,000
# 105	0,000	# 125	0,000
# 106	0,000	# 126	0,000
# 107	0,000	# 127	0,000
# 108	0,000	# 128	0,000
# 109	0,000	# 129	0,000
# 110	0,000	# 130	0,000
# 111	0,000	# 131	0,000
# 112	0,000	# 132	0,000
# 113	0,000	# 133	0,000
# 114	0,000	# 134	0,000
# 140	0,000	# 141	0,000
# 142	0,000	# 143	0,000
# 144	0,000	# 145	0,000
# 146	0,000	# 147	0,000
# 148	0,000	# 149	0,000
# 150	0,000	# 151	0,000
# 152	0,000	# 153	0,000
# 154	0,000	# 154	0,000
# 160	0,000	# 161	0,000
# 162	0,000	# 163	0,000
# 164	0,000	# 165	0,000
# 166	0,000	# 167	0,000
# 168	0,000	# 168	0,000
# 169	0,000	# 169	0,000
# 170	0,000	# 170	0,000
# 171	0,000	# 171	0,000
# 172	0,000	# 172	0,000
# 173	0,000	# 173	0,000
# 174	0,000	# 174	0,000
# 180	0,000	# 181	0,000
# 182	0,000	# 182	0,000
# 183	0,000	# 183	0,000
# 184	0,000	# 184	0,000
# 185	0,000	# 185	0,000
# 186	0,000	# 186	0,000
# 187	0,000	# 187	0,000
# 188	0,000	# 188	0,000
# 189	0,000	# 189	0,000
# 190	0,000	# 190	0,000
# 191	0,000	# 191	0,000
# 192	0,000	# 192	0,000
# 193	0,000	# 193	0,000
# 194	0,000	# 194	0,000

F8

Enter

#100 ~ #199 100 가
#200 ~ #699 500 가



Memo

14.

14.1 / (Cavity / Core)

14.2 /

14.3 가

14.4

14.5


14.6

14.7 / 가



14.1 / (Cavity / Core)

2.5 /
 2.5 / 가
 가
 가 NC
 가가

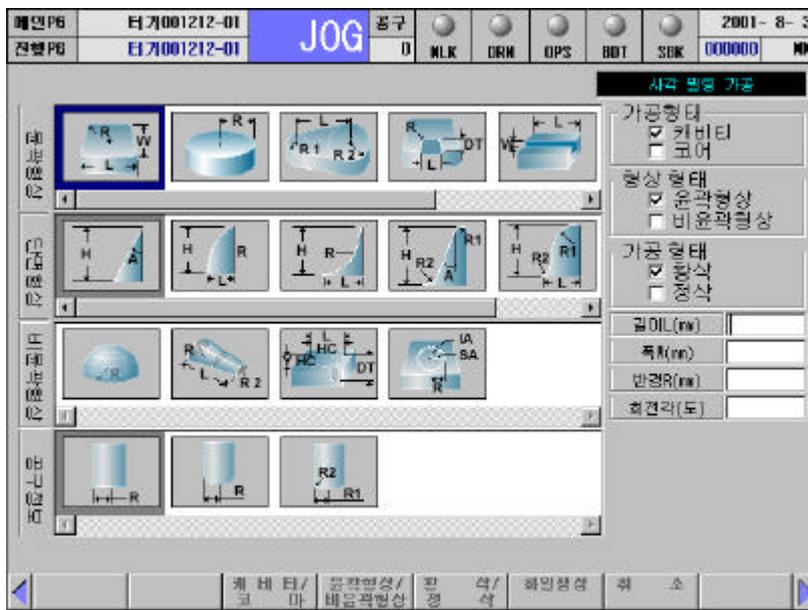

HX NC

CNC

• [] / F3 가 가

• [] / F4 가

• [] / F5

• [] F6 가 가 NC 가

NC

\NC\CoCa\



14.2 /

Curve) 1 ~ 6
 가 (Profile
 가 1 ~
 6
 가
 가
 , 가 , Z 1
 F5 /

가	
가공형태 <input checked="" type="checkbox"/> 캐비티 <input type="checkbox"/> 코어	형상형태 <input checked="" type="checkbox"/> 윤곽형상 <input type="checkbox"/> 비윤곽형상

•
 •

Enter

14.3 가


F4

2.5


가

. 가

1) 가

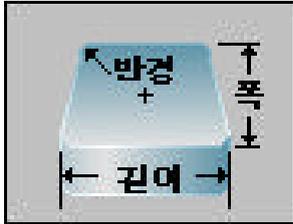	<p style="text-align: right;">[Pocket 가</p> <p>Milling] 가</p> <p style="text-align: right;">NC</p>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">길이(mm)</td> <td style="width: 70%;"><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">폭(mm)</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">반경(mm)</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">회전각(도)</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table>	길이(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	폭(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	반경(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	회전각(도)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<p>: 가 X</p> <p>: Y</p> <p>: 가</p> <p>: X - Y</p>
길이(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>								
폭(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>								
반경(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>								
회전각(도)	<input style="width: 90%;" type="text"/>								


2) 가

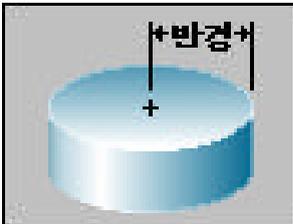	<p style="text-align: right;">[Pocket 가</p> <p>Milling] 가</p> <p style="text-align: right;">NC</p>		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">반경(mm)</td> <td style="width: 70%;"><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table>	반경(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<p>: 가</p>
반경(mm)	<input style="width: 90%;" type="text"/>		


14.4

2.5 가


1)

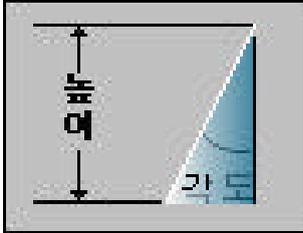	<p>pocket 가 가</p> <p>[Core] 가 가</p>
<p>높이(mm) <input type="text"/></p> <p>각도(도) <input type="text"/></p>	<p>: 가 가 가</p> <p>mm</p>


2)

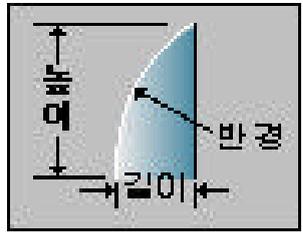	<p>. 가</p> <p>[]</p>
<p>높이(mm) <input type="text"/></p> <p>길이(mm) <input type="text"/></p> <p>반경(mm) <input type="text"/></p>	<p>: 가 가</p> <p>:</p> <p>:</p>

3)

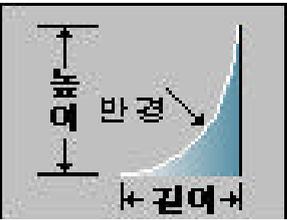	<p>. 가 []</p>						
<table border="1"> <tr> <td>높이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>길이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	높이(mm)	<input type="text"/>	길이(mm)	<input type="text"/>	반경(mm)	<input type="text"/>	<p>: 가 가 : : :</p>
높이(mm)	<input type="text"/>						
길이(mm)	<input type="text"/>						
반경(mm)	<input type="text"/>						

4)

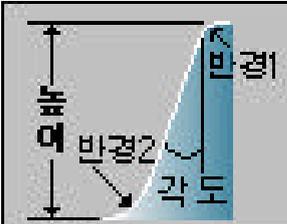	<p>가 가</p>								
<table border="1"> <tr> <td>높이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경1(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>각도(도)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경2(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	높이(mm)	<input type="text"/>	반경1(mm)	<input type="text"/>	각도(도)	<input type="text"/>	반경2(mm)	<input type="text"/>	<p>: 가 1 : : 2 : 가</p>
높이(mm)	<input type="text"/>								
반경1(mm)	<input type="text"/>								
각도(도)	<input type="text"/>								
반경2(mm)	<input type="text"/>								

5) -

<table border="1"> <tr> <td>높이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>길이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경1(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경2(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	높이(mm)	<input type="text"/>	길이(mm)	<input type="text"/>	반경1(mm)	<input type="text"/>	반경2(mm)	<input type="text"/>	<p>: 가</p> <p>:</p> <p>1 :</p> <p>2 : 가</p>
높이(mm)	<input type="text"/>								
길이(mm)	<input type="text"/>								
반경1(mm)	<input type="text"/>								
반경2(mm)	<input type="text"/>								

6) -

<table border="1"> <tr> <td>높이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>길이(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경1(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>반경2(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	높이(mm)	<input type="text"/>	길이(mm)	<input type="text"/>	반경1(mm)	<input type="text"/>	반경2(mm)	<input type="text"/>	<p>: 가</p> <p>:</p> <p>1 :</p> <p>2 : 가</p>
높이(mm)	<input type="text"/>								
길이(mm)	<input type="text"/>								
반경1(mm)	<input type="text"/>								
반경2(mm)	<input type="text"/>								



14.5


1) 가

	<p>가 [Cavity]] 가 가 [Core]</p>
<p>반경(mm) <input type="text"/></p> <p>깊이(mm) <input type="text"/></p>	<p>: 가 가</p>

2) Z-X 가

	<p>Z - X 가</p> <p>[1] [2]</p> <p>가 .</p>
<p>길이(mm) <input type="text"/></p> <p>반경1(mm) <input type="text"/></p> <p>반경2(mm) <input type="text"/></p>	<p>: [Y] .</p> <p>1 : X 0 []</p> <p>2 : X []</p>

3) 가

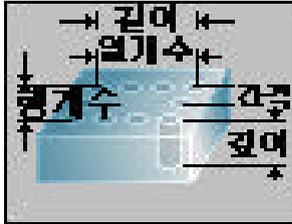	<p>X - Y 가</p> <p>. (/)</p>												
<table border="1"> <tr><td>길이(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>열개수(개)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>Y축간격(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>행개수(개)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>깊이(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>회전각(도)</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	길이(mm)	<input type="text"/>	열개수(개)	<input type="text"/>	Y축간격(mm)	<input type="text"/>	행개수(개)	<input type="text"/>	깊이(mm)	<input type="text"/>	회전각(도)	<input type="text"/>	<p>: X</p> <p>Y : Y Offset</p> <p>: Y</p> <p>: X-Y</p>
길이(mm)	<input type="text"/>												
열개수(개)	<input type="text"/>												
Y축간격(mm)	<input type="text"/>												
행개수(개)	<input type="text"/>												
깊이(mm)	<input type="text"/>												
회전각(도)	<input type="text"/>												

4) 가

	<p>가 가</p> <p>. (/)</p>										
<table border="1"> <tr><td>시작각(도)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>사이각(도)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>반경(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>깊이(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>구멍수(개)</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	시작각(도)	<input type="text"/>	사이각(도)	<input type="text"/>	반경(mm)	<input type="text"/>	깊이(mm)	<input type="text"/>	구멍수(개)	<input type="text"/>	<p>: X 0</p> <p>가</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>: 가</p> <p>:</p>
시작각(도)	<input type="text"/>										
사이각(도)	<input type="text"/>										
반경(mm)	<input type="text"/>										
깊이(mm)	<input type="text"/>										
구멍수(개)	<input type="text"/>										


<table border="1"> <tr><td>반경(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>FEED(mm/min)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>회전수(RPM)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>절입깊이(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>경로간격(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	반경(mm)	<input type="text"/>	FEED(mm/min)	<input type="text"/>	회전수(RPM)	<input type="text"/>	절입깊이(mm)	<input type="text"/>	경로간격(mm)	<input type="text"/>	<p>FEED :</p> <p>: 가</p> <p>: 1</p> <p>: 가</p> <p>Step-Over</p>
반경(mm)	<input type="text"/>										
FEED(mm/min)	<input type="text"/>										
회전수(RPM)	<input type="text"/>										
절입깊이(mm)	<input type="text"/>										
경로간격(mm)	<input type="text"/>										

3) [Null End Mill]

	<p>End Mill</p> <p>Chamfer 가</p>												
<table border="1"> <tr><td>반경1(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>반경2(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>FEED(mm/min)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>회전수(RPM)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>절입깊이(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>경로간격(mm)</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	반경1(mm)	<input type="text"/>	반경2(mm)	<input type="text"/>	FEED(mm/min)	<input type="text"/>	회전수(RPM)	<input type="text"/>	절입깊이(mm)	<input type="text"/>	경로간격(mm)	<input type="text"/>	<p>1 :</p> <p>2 :</p> <p>FEED :</p> <p>: 가</p> <p>: 1</p> <p>: 가</p> <p>Step-Over</p>
반경1(mm)	<input type="text"/>												
반경2(mm)	<input type="text"/>												
FEED(mm/min)	<input type="text"/>												
회전수(RPM)	<input type="text"/>												
절입깊이(mm)	<input type="text"/>												
경로간격(mm)	<input type="text"/>												



14.7 / 가

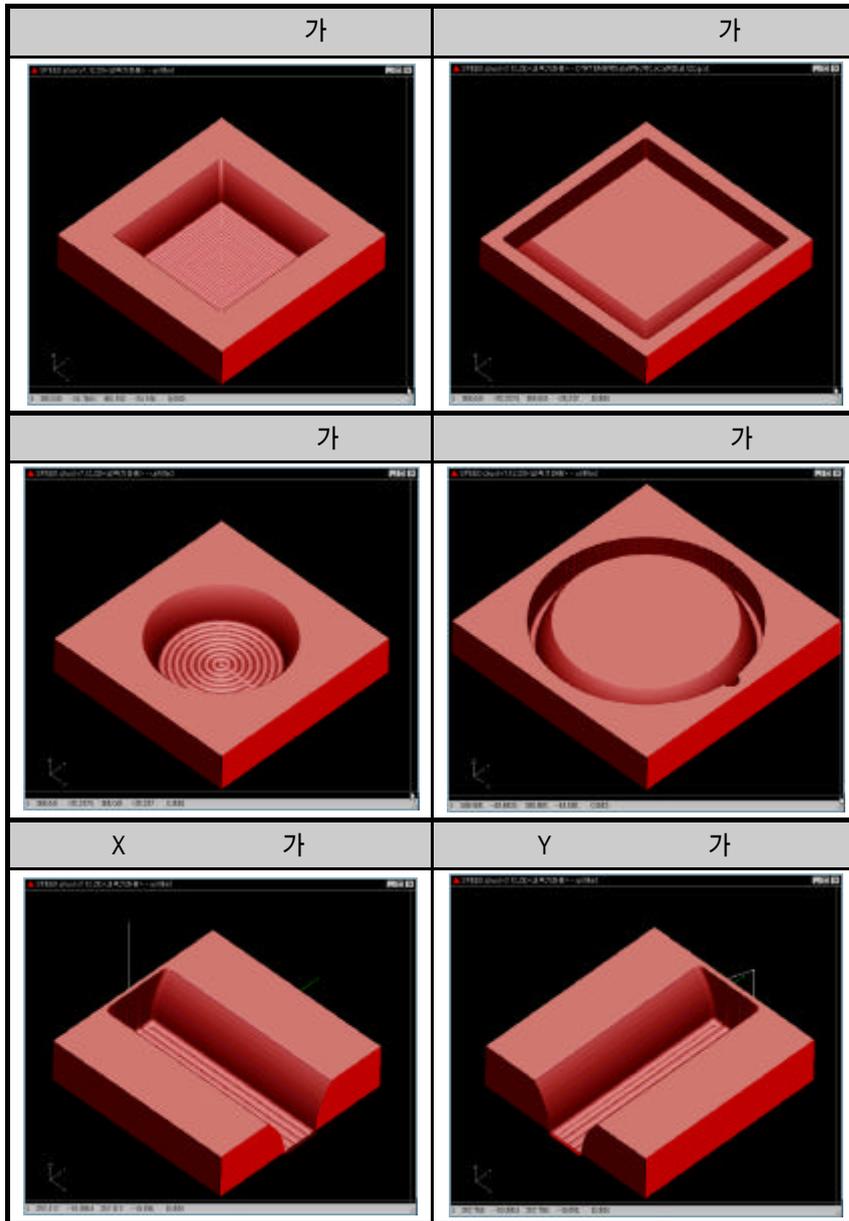

15.

가

가

pattern

가

15.1 가

15.2 **Pattern**



15.1 가

가 2 가
 가 가
 Scale/Mirror Scale Factor
 가 가 가
 가 가 가

제1PB	0001	JOG	RVSL	MLK	DRN	OPS	EDT	SEK	2001-10-9
제2PB	0001								000000 MM

현재위치		기계위치		에열시간 설정		0 sec
X	95.548	X	-4.452	변경 유무 (0:안함 1:변경함)		1
Y	141.265	Y	41.265	에열중신호/연장신호 (699.x)	0	1
				압력D MAP		16
				1. TORCH 하강 시간 (msec)		0
				2. TORCH 상승 시간 (msec)		0
				3. 점화 TORCH 시간 (msec)		0
				4. 절단 TORCH 하강시간(msec)		0
				5. 절단 TORCH 상승시간(msec)		0
				6. 에열 시간 (msec)		11000

회전 각도 설정			
제 1점 좌표		제 2점 좌표	
X	0.000	X	0.000
Y	0.000	Y	0.000
기준(X:0 Y:1)		회전각도(deg)	
0		0.00	

Scale/Mirror (/1000배)			
Scale 설정(0:취소(650) 1:적용(651))			
1			
Scale X	1000	Scale Y	1000

공통 Pattern Data			
K 절삭 (mm)	0.000		
P 반복회수(회)	0.000		
S 스크랩폭,반복절단간격(mm)	0.000		
V 절단 속도 (mm/min)	0.000		

좌 표 개	공	셋	가공조건	Pattern	제 1 점	제 2 점	미 크 로 수
	상	형			자동입력	자동입력	변

1.

회전 각도 설정

제 1점 좌표		제 2점 좌표	
X	0.000	X	0.000
Y	0.000	Y	0.000
기준(X:0 Y:1) 0		회전각도(deg) 0.00	

제 1 점 자동입력	제 2 점 자동입력
---------------	---------------

Setting

가

. (, PI[150] ‘

’ 1 .)

’

’ F6 1

가 1

’ F7 1

’

가 2

’

1 2 가 (, F6, F7)

’

(PI[117])

’

AUTO , MDI

TPG()

(G68) . (, PI[150] ‘

’ 1)


’

1 가 (0,0) 2 가 (20, 40)

’



Y	-26.56
X	63.44

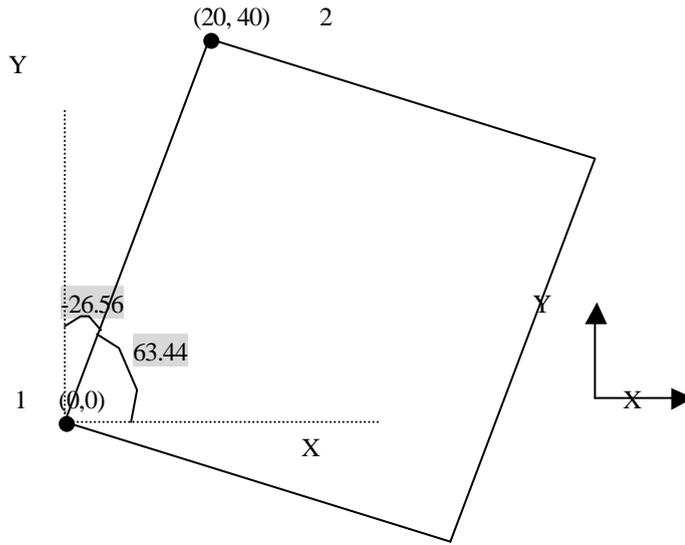

2. / scale factor



Scale/Mirror G code . Scale
 Scale/Mirror 1 Scale Factor(PI[108 ~ 116])
 . Scale Factor 가 1000 0
 ,
 . X 1000 X
 .
 Scale/Mirror AUTO , MDI , TPG(

) / /
 (G51)

3.

에열시간 설정		0 sec
변경 유무 (0:안함 1:변경함)		1
에열증신호/연장신호 (699.x)	0	1
입력D MAP		16
1. TORCH 하강 시간 (msec)		0
2. TORCH 상승 시간 (msec)		0
3. 점화 TORCH 시간 (msec)		0
4. 절단 TORCH 하강시간(msec)		0
5. 절단 TORCH 상승시간(msec)		0
6. 에열 시간 (msec)		11000

가
 . Torch , torch
 ,
 가 .

4. 가

공동 Pattern Data	
K 절폭 (mm)	0.000
P 반복횟수(회)	0.000
S 스크랩폭, 반복절단간격 (mm)	0.000
V 절단 속도 (mm/min)	0.000

Pattern Data 가 가

가

가

가

K : (가 , water nozzle)

P : (1)

S :


□

V : 가 . (F__)

공통 Pattern Data

K 절폭 (mm)	0.000
P 반복횟수(회)	0.000
S 스크랩폭,반복절단간격(mm)	0.000
V 절단 속도 (mm/min)	0.000


(2) 가

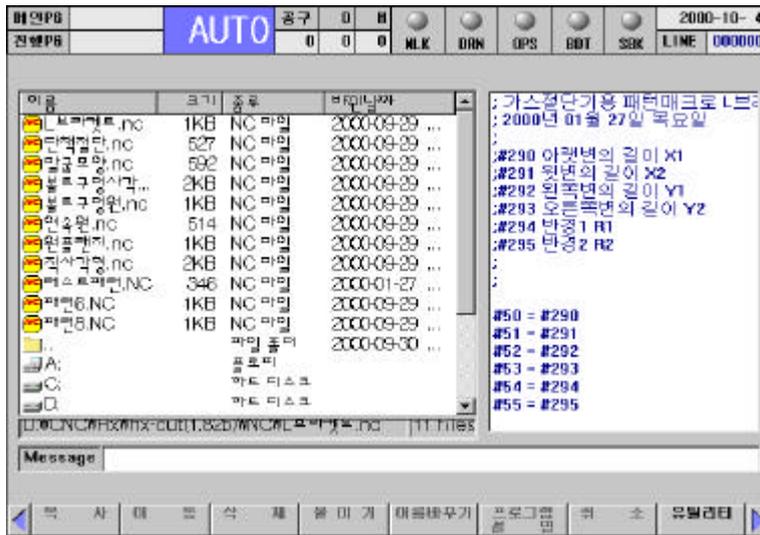


(11 가)

HX , , , , , L
 , , , 6, 8, , L
 11가

1.

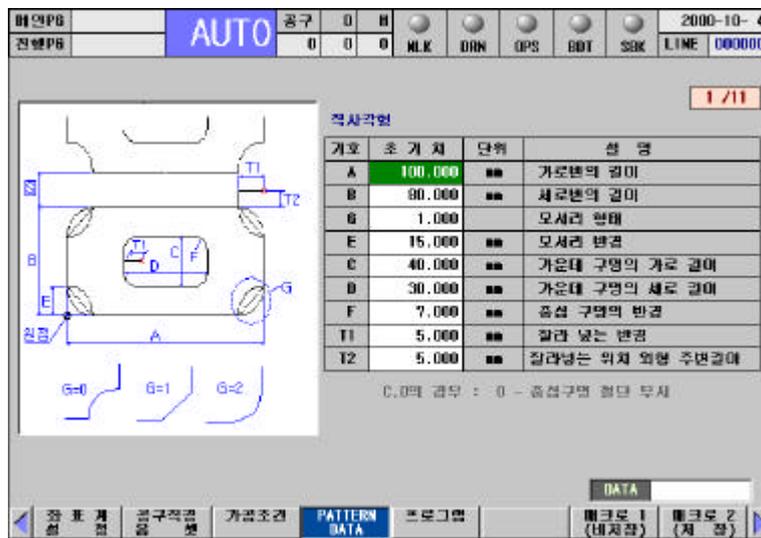


2.

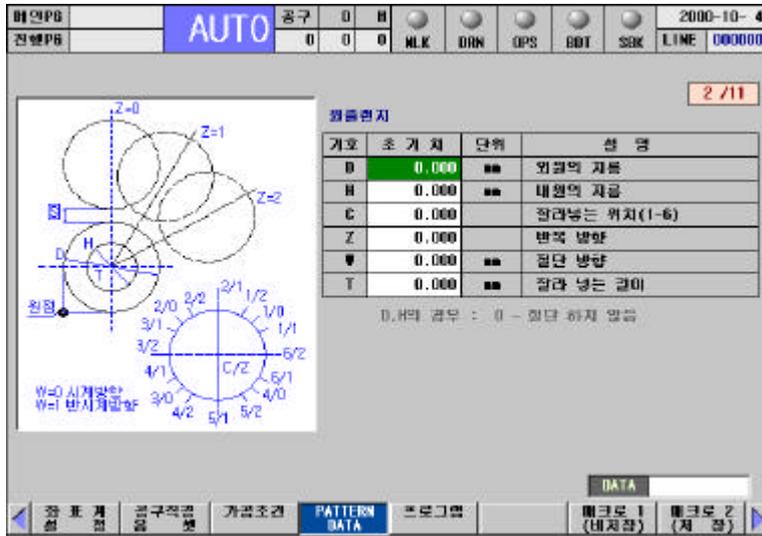

- 가
- ,
- (Z)
- W
- T 가
- C Z


3.

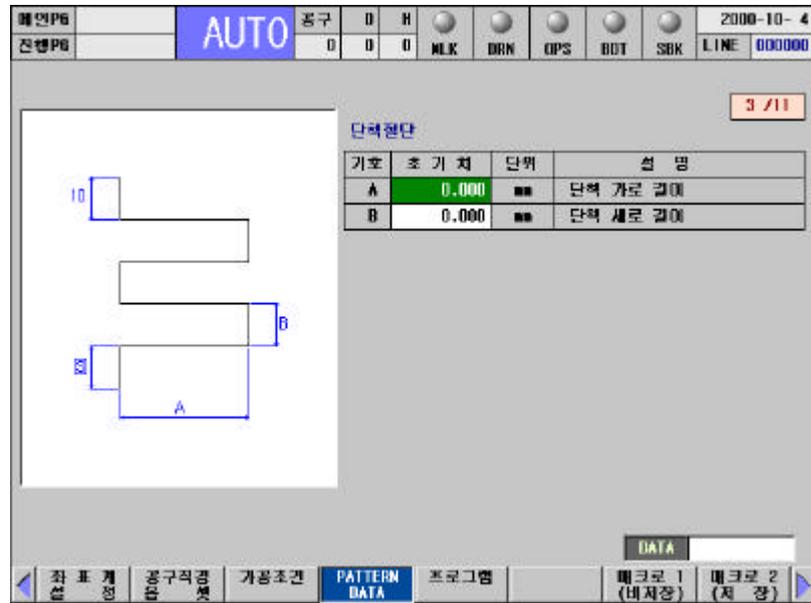

- 가
- 1
-  가
- 10mm




5.

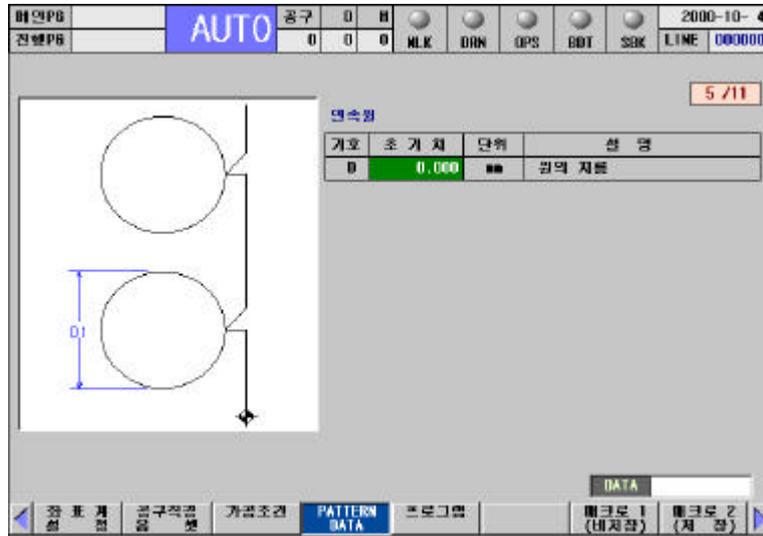

- 가 .
- .

6.

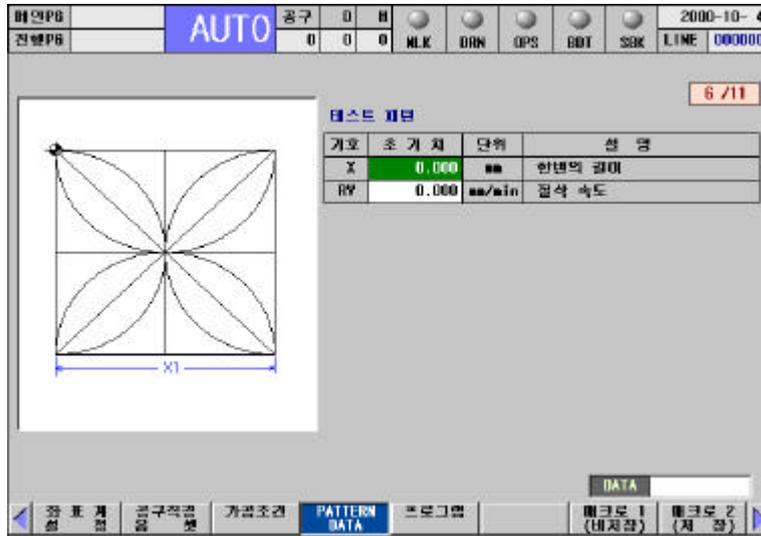

-
-
-
-

7.


The screenshot shows the HX software interface. At the top, there are control buttons for 'AUTO', '공구' (Tool), and '2000-10-4'. Below this is a status bar with 'LINE 000000'. The main area displays a circular pattern with four holes, labeled R1, R2, R3, and R4. To the right of the diagram is a table titled '홀드구멍명' (Hole Name) with the following data:

거호	초기치	단위	설명
R1	0.000	mm	안쪽홀의 반경
R2	0.000	mm	홀드 구멍의 중심 반경
R3	0.000	mm	홀드 구멍의 반경
R4	0.000	mm	바깥홀의 반경
N	0.000	개	구멍 숫자

At the bottom of the interface, there are navigation buttons for '중표계', '설계', '구멍명', '가공조건', 'PATTERN DATA', '프로그램', '메트로 1 (비치값)', and '메트로 2 (치경)'. A 'DATA' button is also visible.

- 가
- 가

8. 6

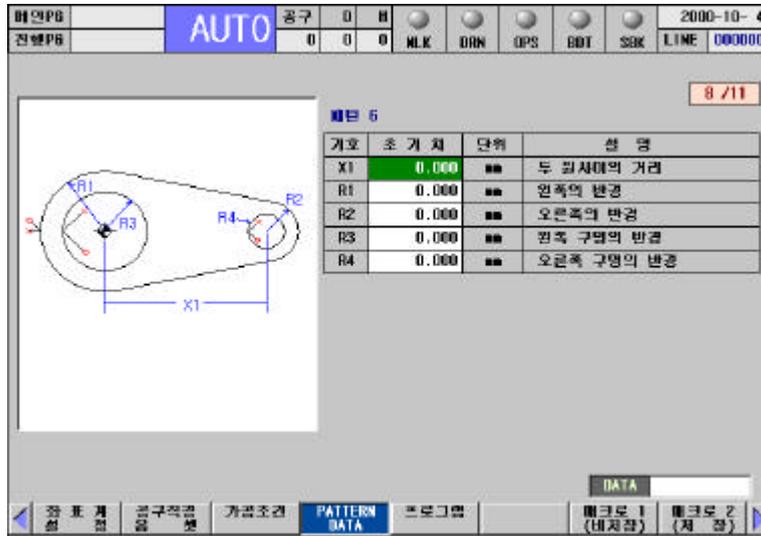

- 가
- X 가 가
- O



Memo

16. Quilting

Quilting

Quilting

16.1

(Quilting)

16.2

16.3 Drum




16. Quilting


16.1 Quilting

1.

Quilting STITCH
 가
 STITCH , FEED
 가 가
 Meter , PU[100] yard
 가 . (PU[100] 0 Meter, 1 yard)
 가 가 9999999.0 0 clear

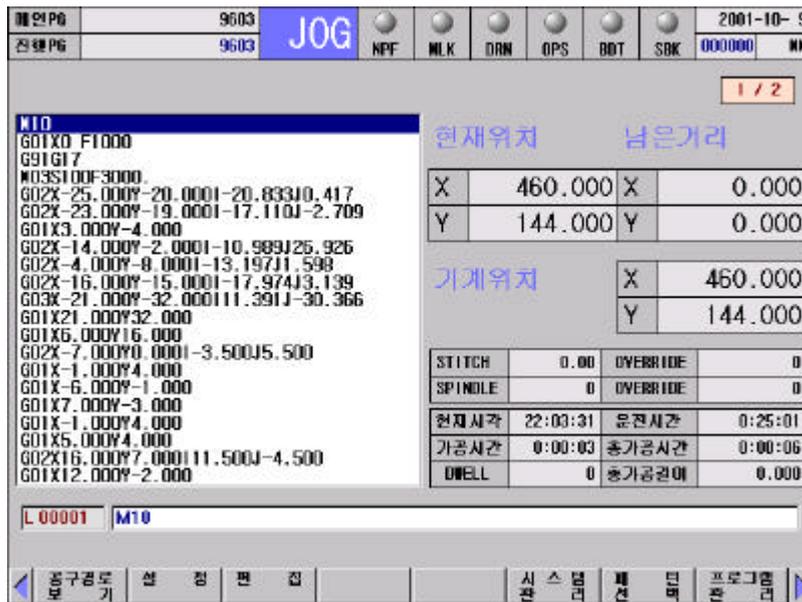

2. 가

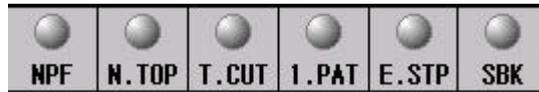

- NPF : (stitch) 가
(G63.1: 가 , G63.2: 가)
- N.TOP :
- T.CUT :
- 1 PAT : 1 Pattern
- E.STP : Emergency Stop
- SBK : Single Block ON/OFF



16. Quilting


16.2

가 가

F7

NC (*.BMP)

가

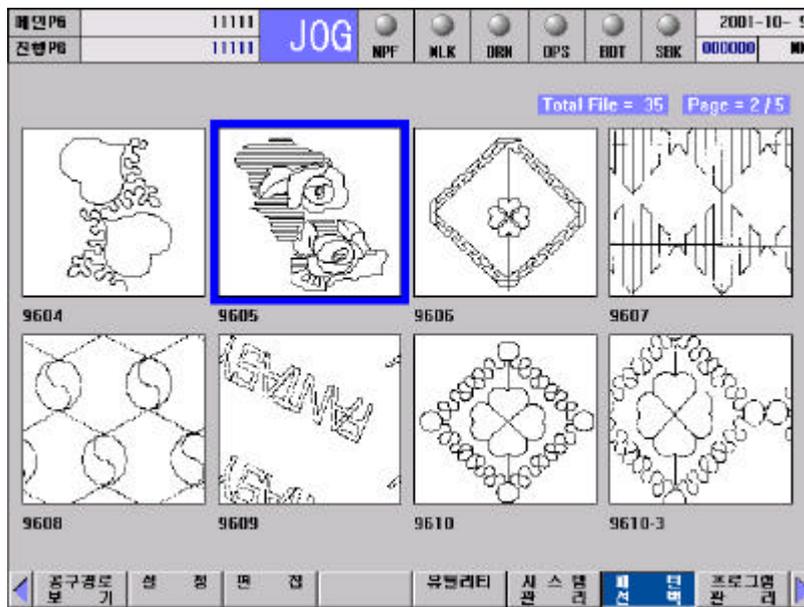

가 NC NC
page

1. 'F7' , '*.bmp'
2. Page Up, Page Down
()
3. Enter

4. NC
5. HX NC NC
6. (*.bmp) ‘*.NC’
NC
- 7.
8. F8 가
9. TPG
10. 1 pattern
1 pattern M code
(PA[416] ‘Real TPG M
code’)
11. F8 ‘ , NC
12. F7 ‘ ,
13. PU[20] 가 PU[21]
가 .

9000.nc ~ 9029.nc

9XXX.NC .()
가 /)



16.3 Drum

```

Drum      Y      Roller      가
.
가      .
1.      (      )
      M10      .(
      NC\Macro\9020.NC      )
2. 1 pattern      M01      .      1
      pattern      ,      M code      .
      (      PA [416] ' Real TPG      M code'
      1      .)
3.      M01      '      ,
      .(Ladder      G99.1F map      )
4. Multi Head Drum
      . "G200 A_ B_ C_ I_ J_ K_ "
      . (
      NC\Macro\9010.NC      )

```

9020.NC

```

(      offsetY(SV[52])=      Y(SN[206]))
#4052 = #6206
M00

```

9010.NC

```
IF [ #4018 GT 0 ] GOTO N100 ; TPG MODE

;G200 A_ B_ C_ I_ J_ K_
;A: #1, B:#2, C:#3, I:#4, J:#5, K:#6
;#100~199 Clear Power Off, #200~599 No Clear Power Off
;#7534 = F107, #7535 = F108 SOL.
;#7500 = F105.00
;#7000 = G115.00

#100 = 0;
#101 = 0;
#100 = #4*16777216 + #3*65536 + #2*256 + #1
; Command sol. for 32 points.
#101 = #6*256 + #5; Command sol. for 16 points.
#7534 = #100 ;Copy to F107
#7535 = #101 ;Copy to F108
#7500 = 1 ; F105.00 = 1 for Valid Sol. data
#7501 = 1 ; F105.01 = 1 for sol. sequence monitoring

N10
IF [#7000 EQ 1] GOTO N20;
G04 P20
GOTO N10
N20 #7500 = 0; F105.00
N30
IF [#7000 EQ 0] GOTO N40;
GOTO N30
N40 #7501 = 0; F105.01

N100 M99;
```

